

EEU

EEU



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1Y6 (2016.01) T / 144



1 609 92A 1Y6

PLL 1 P



BOSCH


pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство
по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы

ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригиналno упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algpärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija




2 |


Polski	Strona	7
Česky	Strana	16
Slovensky	Strana	23
Magyar	Oldal	31
Русский	Страница	40
Українська	Сторінка	51
Қазақша	Бет	61
Română	Pagina	70
Български	Страница	78
Македонски	Страна	87
Srpski	Strana	96
Slovensko	Stran	104
Hrvatski	Stranica	111
Eesti	Lehekülj	119
Latviešu	Lappuse	127
Lietuviškai	Puslapis	135

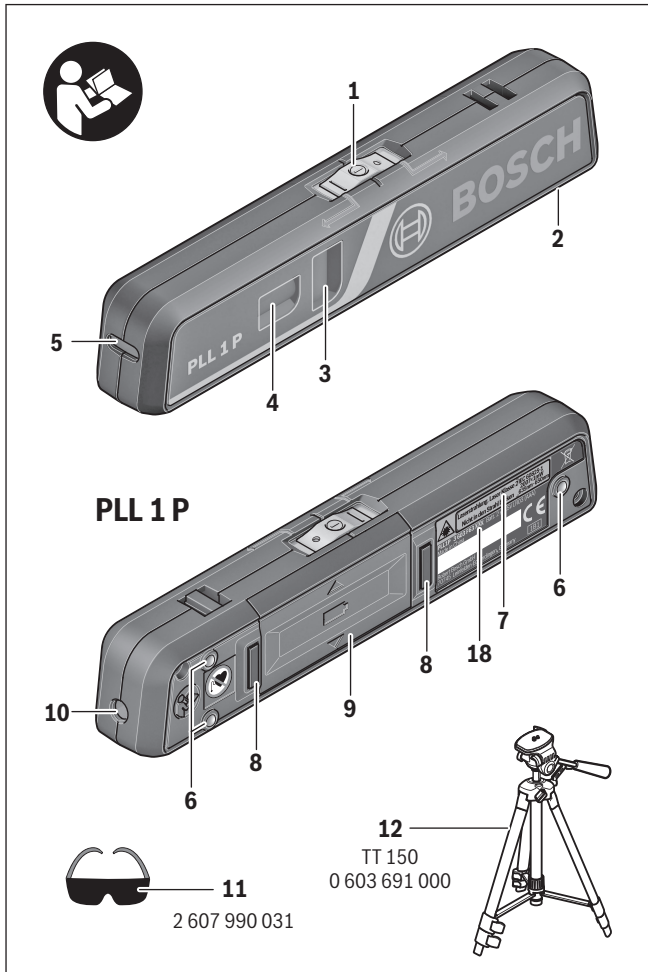


4 |

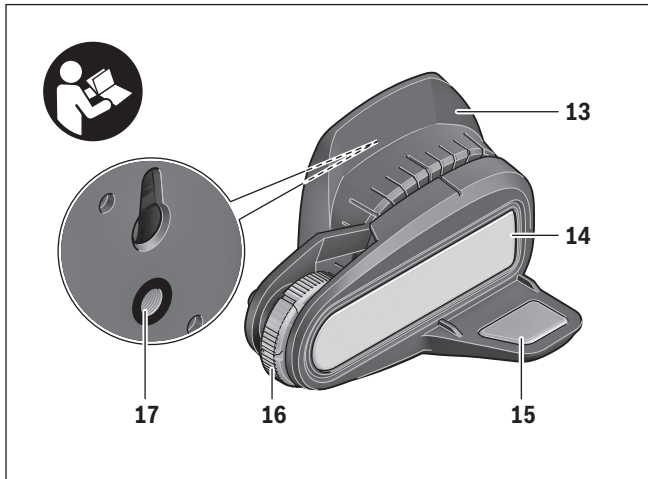


A

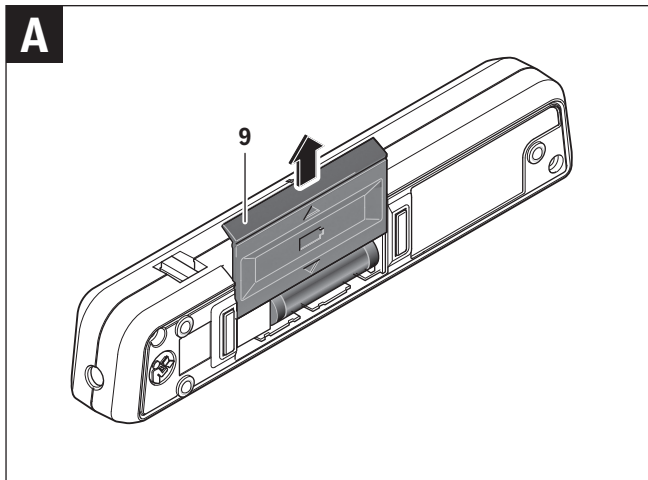


B

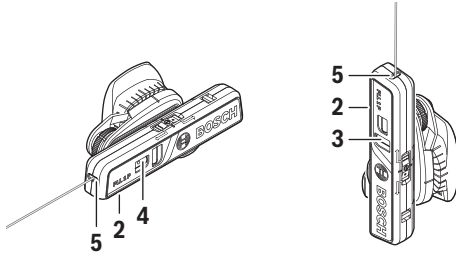




C

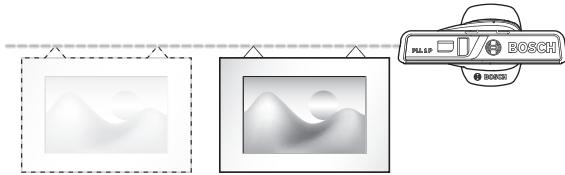

D

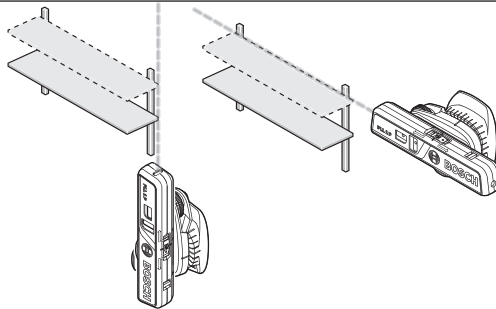

6 |

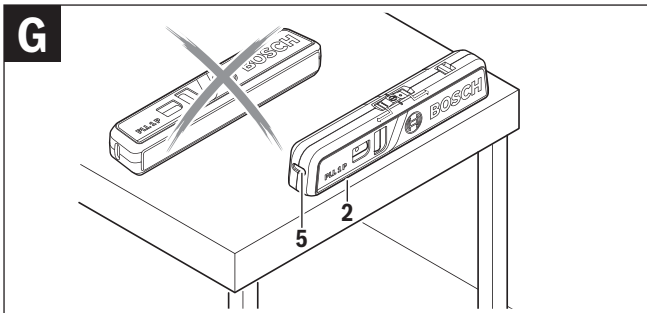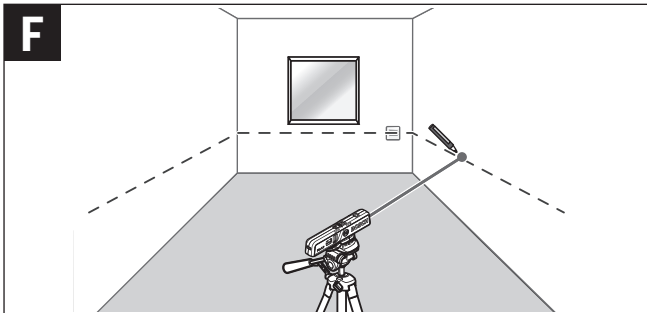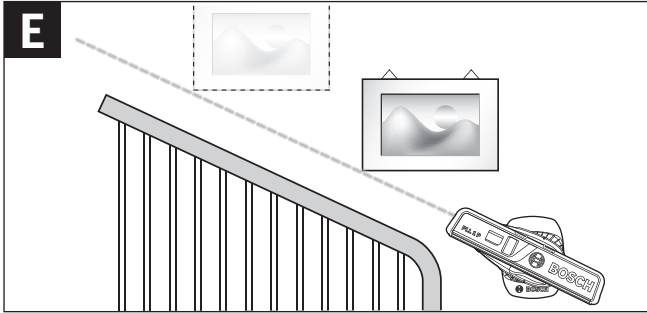

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone.

Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- ▶ **Uwaga** – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod postępowania, może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ **W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urządzenia znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem 7).**



- ▶ Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji nakleić na nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.



Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie. Można w ten sposób spowodować wypadek, czyjeśślepienie lub uszkodzenie wzroku.

- ▶ **W razie, gdy promień lasera natrafi na oko, należy natychmiast zamknąć oczy i usunąć głowę z zasięgu padania wiązki.**
- ▶ **Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.**
- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.

8 | Polski

- ▶ **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
- ▶ **Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- ▶ **Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom.** Mogą one nieumyślnie oślepić siebie lub inne osoby.
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.



Nie trzymać urządzenia pomiarowego w pobliżu rozruszników serca. Magnesy **8** wytwarzają pole, które może zakłócić działanie rozrusznika serca.

- ▶ **Przechowywać urządzenie pomiarowe z dala od magnetycznych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych magnetycznie.** Pod wpływem działania magnesów **8** może dojść do nieodwracalnej utraty danych.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczenia i ukazywania linii poziomu i pionu. Oprócz tego może być stosowane do sprawdzania punktów wysokości lub płaszczyzn, a także do przenoszenia wysokości.

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań w zamkniętych pomieszczeniach.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Włącznik/wyłącznik z funkcją wyboru trybu pracy
- 2 Aluminiowa powierzchnia przylegania
- 3 Poziomica ustawienia pionowego
- 4 Poziomica ustawienia poziomego

- 5 Otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie liniowym
- 6 Punkty przylegania
- 7 Tabliczka ostrzegawcza lasera
- 8 Magnesy
- 9 Pokrywa wnęki na baterie
- 10 Otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie punktowym
- 11 Okulary do pracy z laserem*
- 12 Statyw*
- 13 Uchwyt ścienny
- 14 Płytkę metalową dla trybu liniowego
- 15 Płytkę metalową dla trybu punktowego
- 16 Śruba regulacyjna uchwytu ściennego
- 17 Przyłącze statywu 1/4" na uchwycie ściennym
- 18 Numer serii

* **Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.**

Dane techniczne

Laser punktowy i liniowy	PLL 1 P
Numer katalogowy	3 603 F63 300
Zasięg odbiornika do ok.	
– Tryb liniowy ¹⁾	5 m
– Tryb punktowy	20 m
Dokładność niwelacji ²⁾	± 0,5 mm/m
Szerokość linii lasera ³⁾⁴⁾	
– na odległość 1,5 m	< 2 mm
– na odległość 5 m	< 4 mm

1) przy użyciu uchwytu ściennego **13**; w niekorzystnych okolicznościach, jak np. silnym nasłonecznieniu, zasięg jest mniejszy

2) przy właściwej pozycji urządzenia pomiarowego (zob. »Ustalanie położenia urządzenia pomiarowego«, str. 12)

3) przy 25 °C

4) Szerokość linii lasera uzależniona jest od właściwości powierzchni oraz od warunków otoczenia.

Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii **18**, znajdujący się na tabliczce znamionowej.

10 | Polski

Lasery punktowy i liniowy	PLL 1 P
Temperatura pracy	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatura przechowywania	- 20 °C... + 70 °C
Relatywna wilgotność powietrza maks.	90 %
Klasa lasera	2
Typ lasera	635 – 650 nm, < 1 mW
Baterie	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Czas pracy ok.	15 h
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	154 x 24 x 30 mm

1) przy użyciu uchwytu ściennego **13**; w niekorzystnych okolicznościach, jak np. silnym następczeniu, zasięg jest mniejszy

2) przy właściwej pozycji urządzenia pomiarowego (zob. »Ustalanie położenia urządzenia pomiarowego«, str. 12)

3) przy 25 °C

4) Szerokość linii lasera uzależniona jest od właściwości powierzchni oraz od warunków otoczenia.

Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii **18**, znajdujący się na tabliczce znamionowej.

Montaż

Wkładanie/wymiana baterii (zob. rys. A)

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzyć pokrywkę wnętrza na baterie **9** należy przesunąć ją w kierunku ukazanej strzałką. Umieścić załączone w zestawie baterie we wnęce. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnętrza.

Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

► **Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.** Mogą one przy dłuższym nieużywaniu ulec korozji i się rozładować.

Praca urządzenia

Włączenie

- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.**
- ▶ **Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami lub przed upadkiem.** Uszkodzone urządzenie pomiarowe może dokonywać niedokładnych pomiarów. Po silnym uderzeniu lub upadku należy skontrolować linie lasera, porównując je ze znaną poziomą lub pionową linią referencyjną.

Włączanie/wyłączanie

Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe w trybie liniowym, należy ustawić włącznik/wyłącznik **1** w pozycji \blacktriangleleft , a aby włączyć je w trybie punktowym – w pozycji $\bullet\blacktriangleright$. Po włączeniu urządzenia pomiarowego – w zależności od wybranego trybu pracy – generowana jest wiązka lasera z otworu wyjściowego **5** (tryb liniowy) lub **10** (tryb punktowy).

- ▶ **Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).**

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, należy ustawić włącznik/wyłącznik **1** pośrodku.

- ▶ **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób postronnych.

Wyłączając nieużywane urządzenie pomiarowe, można oszczędzić energię elektryczną.

12 | Polski

Funkcje pomiaru

Wskazówka: Podana dokładność niwelacji odnosi się do ustawienia wiązki laserowej według poziomicy **3 i 4**.

Ustawianie położenia urządzenia pomiarowego (zob. rys. B)

Bardzo istotne dla precyzyjnego ustawiania za pomocą poziomicy jest położenie urządzenia pomiarowego.

Osiągnięcie podanej dokładności pomiarowej możliwe jest tylko w przypadku właściwego wypozycjonowania urządzenia pomiarowego:

- W przypadku ustawienia poziomego za pomocą libelki **4** otwór wyjściowy wiązki lasera dla trybu liniowego **5** musi znajdować się w pozycji poziomej, a aluminiowa podkładka **2** urządzenia pomiarowego być skierowana w dół.
- W przypadku ustawienia pionowego za pomocą libelki **3** otwór wyjściowy wiązki lasera dla trybu liniowego **5** skierowany musi być do góry, a aluminiowa podkładka **2** urządzenia pomiarowego w bok.

Ustawianie za pomocą linii lasera (tryb liniowy)

Zamocować urządzenie pomiarowe w uchwycie ściennym **13** (zob. »Mocowanie w uchwycie ściennym«, str. 13), przytwierdzić za pomocą trzech punktów **6** do ściany lub zamocować je przy użyciu magnesów **8** na jakiejś innej powierzchni magnetycznej.

Ustawianie położenia poziomego (zob. rys. C–D): Otwór wyjściowy wiązki lasera dla trybu liniowego **5** musi znajdować się w pozycji poziomej, a aluminiowa podkładka **2** urządzenia pomiarowego musi być skierowana w dół. Ustawić urządzenie pomiarowe za pomocą libelki **4** w pozycji poziomej. Kierując się poziomą linią lasera można na przykład wieszać ramy do obrazów lub regały.

Wskazówka: Ustawianie poziomów za pomocą linii lasera możliwe jest tylko na tej płaszczyźnie, do której przyłożone zostało urządzenie pomiarowe. Nawet gdy urządzenie pomiarowe ustawione zostało za pomocą libelki, linia lasera **na ścianie poprzecznej** niekoniecznie musi być pozioma, a więc odpowiednia do użycia w niwelacji.

Ustawianie położenia pionowego (zob. rys. D): Otwór wyjściowy wiązki lasera trybu liniowego **5** skierowany musi być skierowany do góry, a aluminiowa podkładka **2** urządzenia pomiarowego – w bok. Ustawić urządzenie pomiarowe za pomocą libelki **3** w pozycji pionowej. Kierując się pionową linią lasera można na przykład wieszać lub ustawiać szafki.

Ustawianie według punktów odniesienia (zob. rys. E): Obrócić urządzenie pomiarowe pod dowolnym kątem, aby ustawić linie lasera wg punktów referencyjnych. Dzięki temu możliwe jest na przykład wieszanie ramek do obrazów równoległe do schodów lub skosu dachowego.

Przenoszenie/kontrola punktów wysokościowych za pomocą płamki lasera (tryb punktowy) (zob. rys. F)

Umieścić urządzenie pomiarowe w uchwycie ściennym i ustawić je w pozycji poziomej (zob. »Mocowanie w uchwycie ściennym«, str. 13).

Punkt lasera można na przykład wykorzystać do ustalenia jednej wysokości dla wszystkich gniazdek na różnych ścianach lub dla kilku wieszaków garderobianych. W tym celu należy obrócić górną część uchwytu ściennego **13** wraz z urządzeniem pomiarowym (nie należy obracać urządzenia pomiarowego na uchwycie ściennym). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby podczas obracania nie dotknąć urządzenia pomiarowego, gdyż mogłoby one ulec przesunięciu. Po obróceniu górnej części uchwytu ściennego **13**, należy skontrolować, czy poziomicca (libelka) do ustalania poziomu **4** ciągle znajduje się pośrodku. Jeżeli nie, należy skorygować pozycję uchwytu ściennego **13** za pomocą śruby regulacyjnej **16**, ustawiając go tak, aby libelka **4** znalazła się znów pośrodku.

Praca ze statywem (zalecana): Ustawić wiązkę lasera na pożądanej wysokości. Przenieść lub skontrolować wysokość w miejscu docelowym.

Praca bez statywu: Wyznaczyć różnicę wysokości między wiązką lasera, a wysokością punktu referencyjnego. Przenieść lub skontrolować pomierzoną różnicę wysokości w miejscu docelowym.

Sprawdzanie poziomu/pionu za pomocą poziomic (zob. rys. G)

Urządzenie pomiarowe można stosować jako poziomicę do sprawdzania poziomu lub pionu, na przykład przy ustawianiu pralki lub lodówki. Umieścić urządzenie pomiarowe na przeznaczony do sprawdzenia powierzchni, aluminiową podkładką w kierunku badanej powierzchni **2**. Podczas sprawdzania powierzchni poziomych podkładka aluminiowa **2** musi być skierowana w dół, a podczas sprawdzania powierzchni pionowych otwór wyjściowy wiązki lasera dla trybu liniowego **5** musi być skierowany do góry.

Wskazówki dotyczące pracy

- ▶ **Do znaczenia należy stosować wyłącznie środek punktu laserowego względnie linii lasera.** Wielkość punktu laserowego oraz szerokość linii laserowej zmienia się w zależności od odległości.

Mocowanie w uchwycie ściennym

Za pomocą uchwytu ściennego **13** można zamocować urządzenie pomiarowe w następujący sposób:

- **Tryb liniowy:** Nałożyć uchwyt ścienny na śrubę lekko wystającą ze ściany, wykorzystując szczelinę znajdującą się z tyłu uchwytu. Zamocować urządzenie pomiarowe za pomocą magnesów **8** na płytce metalowej dla trybu liniowego **14** uchwytu ściennego. Przekręcić górną część uchwytu ściennego, aby ustawić urządzenie pomiarowe zgodnie z potrzebami.

14 | Polski

- **Tryb punktowy:** Nałożyć przyłącze statywu **17** uchwyty ściennego na gwint 1/4" statywu i zamocować je za pomocą śruby ustalającej statywu. Ustawić statyw w miarę prosto. Do prac bez użycia statywu należy uchwyt ścienny umieścić na powierzchni równym podłożu.
Umieścić urządzenie pomiarowe w uchwycie ściennym, aluminiową podkładką **2** skierowaną w dół. Zamocować ją za pomocą lewego magnesu **8** (patrząc od przodu urządzenia pomiarowego) na metalowej płytce dla trybu punktowego **15** uchwyty ściennego.
Górną część uchwyty ściennego ustawić w pozycji poziomej, używając śruby regulacyjnej **16** uchwyty ściennego i libelki **4** urządzenia pomiarowego. Obrócić górną część uchwyty ściennego o 90° i powtórzyć wszystkie czynności.

Okulary do pracy z laserem (osprzęt)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowują światło zewnętrzne. Dzięki temu czerwone światło lasera jest znacznie uwydatnione.

- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed każdym użyciem należy skontrolować urządzenie pomiarowe.** W przypadku widocznych uszkodzeń lub oderwanych części wewnątrz urządzenia, prawidłowe funkcjonowanie nie jest zagwarantowane.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości i przechowywać w suchym miejscu, aby zagwarantować jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 (w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Urządzeń pomiarowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění



Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrována v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBRĚ USCHOVEJTE A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- ▶ **Pozor** – pokud se použije jiné než zde uvedené ovládací nebo seřizovací vybavení nebo provedou jiné postupy, může to vést k nebezpečné expozici zářením.
- ▶ Měřicí přístroj se dodává s varovným štítkem (ve vyobrazení měřicího přístroje na grafické straně označený číslem 7).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
2014<1mW
do not stare into beam 635nm-650nm

- ▶ Není-li text varovného štítku ve Vašem národním jazyce, pak jej před prvním uvedením do provozu přelepte dodanou samolepkou ve Vašem národním jazyce.



Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívejte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku. Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.

- ▶ Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.
- ▶ Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle.** Brýle pro práci s laserem slouží k lepšímu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.
- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.

- ▶ **Měřicí přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- ▶ **Nenechte děti používat laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohou neúmyslně oslnit osoby.
- ▶ **Nepracujte s měřicím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.



Nedávejte měřicí přístroj do blízkosti stimulatorů srdce. Magnety **8** vytvářejí pole, které může omezovat funkci stimulatorů srdce.

- ▶ **Měřicí přístroj udržujte daleko od magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení.** Působením magnetů **8** může dojít k nevratným ztrátám dat.

Popis výrobku a specifikací

Určující použití

Měřicí přístroj je určen pro zjišťování a zobrazení přesně vodorovných a svislých přímk. Kromě toho je vhodný pro kontrolu vodorovných výškových průběhů resp. ploch a též pro přenesení výšek.

Měřicí přístroj je výhradně vhodný pro provoz na uzavřených místech nasazení.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 Spínač s volbou druhu provozu
- 2 Hliníková příkládací plocha
- 3 Libela pro svislé vyrovnání
- 4 Libela pro vodorovné vyrovnání
- 5 Výstupní otvor laseru pro přímkový provoz
- 6 Příkládací body
- 7 Varovný štítek laseru
- 8 Magnety
- 9 Kryt přihrádky baterie
- 10 Výstupní otvor laseru pro bodový provoz

18 | Česky

- 11** Brýle pro práci s laserem*
- 12** Stativ*
- 13** Úchytka na stěnu
- 14** Kovová deska pro přímkový provoz
- 15** Kovová deska pro bodový provoz
- 16** Seřizovací šroub úchytky na stěnu
- 17** Otvor 1/4" pro upnutí stativu na stěnové úchytkce
- 18** Sériové číslo

* **Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří do standardní dodávky.**

Technická data

Bodový a přímkový laser	PLL 1 P
Objednací číslo	3 603 F63 300
Pracovní oblast do ca.	
– Přímkový provoz ¹⁾	5 m
– Bodový provoz	20 m
Přesnost nivelace ²⁾	± 0,5 mm/m
Šířka laserové čáry ³⁾⁴⁾	
– na vzdálenost 1,5 m	< 2 mm
– na vzdálenost 5 m	< 4 mm
Provozní teplota	+ 5 °C...+ 40 °C
Skladovací teplota	- 20 °C...+ 70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %
Třída laseru	2
Typ laseru	635–650 nm, < 1 mW
Baterie	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Provozní doba ca.	15 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	154 x 24 x 30 mm

1) při použití úchytky na stěnu **13**; při nepříznivých podmínkách jako např. silné sluneční záření menší dosah

2) při správné poloze měřicího přístroje (viz „Polohování měřicího přístroje“, strana 20)

3) při 25 °C

4) Šířka laserové čáry je závislá na tvaru povrchu a okolních podmínkách.

K jednoznačné identifikaci Vašeho měřicího přístroje slouží sériové číslo **18** na typovém štítku.

Montáž

Nasazení/výměna baterií (viz obr. A)

Pro provoz měřicího přístroje je doporučeno používání alkalicko-manganových baterií. Pro otevření krytu přihrádky baterie **9** jej posuňte ve směru šipky z přihrádky pro baterie. Vložte dodané baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky pro baterie.

Nahraďte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze baterie jednoho výrobce a stejné kapacity.

- ▶ **Pokud měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.** Baterie mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedení do provozu

- ▶ **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- ▶ **Nevystavujte měřicí přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.** Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v autě. Při větších teplotních výkyvech nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat, než jej uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- ▶ **Zabraňte prudkým nárazům či pádům měřicího přístroje.** Poškozením měřicího přístroje může být negativně ovlivněna přesnost. Po prudkém nárazu nebo pádu porovnejte laserové přímkou kvůli kontrole se známou vodorovnou nebo svislou referenční přímkou.

Zapnutí – vypnutí

Pro **zapnutí** měřicího přístroje v přímkovém provozu posuňte spínač **1** do polohy „–“, pro zapnutí v bodovém provozu do polohy „●“. Měřicí přístroj vysílá ihned po zapnutí podle zvoleného druhu provozu laserový paprsek z výstupního otvoru **5** (přímkový provoz) nebo **10** (bodový provoz).

- ▶ **Nesměřujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj a to ani z větší vzdálenosti.**

Pro **vypnutí** měřicího přístroje posuňte spínač **1** do střední polohy.

- ▶ **Neopnechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po používání jej vypněte.** Mohly by být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.

Pokud měřicí přístroj nepoužíváte, vypněte jej, aby se šetřila energie.

20 | Česky

Měřicí funkce

Upozornění: Uvedená přesnost nivelace platí pro vyrovnání paprsku laseru vzhledem k libelám **3** a **4**.

Polohování měřicího přístroje (viz obr. B)

Pro přesné vyrovnání pomocí libel je důležitá poloha měřicího přístroje.

Udané přesnosti nivelace se dosáhne pouze tehdy, pokud bude měřicí přístroj správně polohován:

- Při vodorovném vyrovnání pomocí libely **4** musí ležet výstupní otvor laseru pro přímkový provoz **5** vodorovně a hliníková příkládací plocha **2** měřicího přístroje musí ukazovat dolů.
- Při svislém vyrovnání pomocí libely **3** musí ukazovat výstupní otvor laseru pro přímkový provoz **5** nahoru a hliníková příkládací plocha **2** měřicího přístroje na stranu.

Vyrovnání pomocí laserové přímky (přímkový provoz)

Měřicí přístroj upevněte na stěnovou úchytku **13** (viz „Upevnění/vyrovnání pomocí úchytky na stěnu“, strana 21), umístěte jej pomocí tří příkládacích bodů **6** na stěnu nebo jej upevněte pomocí magnetů **8** na jinou magnetickou plochu.

Vodorovné vyrovnání (viz obrázky C – D): Výstupní otvor laseru pro přímkový provoz **5** musí ležet vodorovně a hliníková příkládací plocha **2** měřicího přístroje musí ukazovat dolů. Měřicí přístroj vodorovně vyrovnejte pomocí libely **4**. Podél vodorovné laserové přímky můžete například vyrovnat rámy obrazů nebo police.

Upozornění: Vodorovné vyrovnání pomocí laserové přímky je možné pouze na té ploše, na kterou byl měřicí přístroj přiložen. I když byl měřicí přístroj vyrovnán pomocí libely, neprobíhá laserová přímka **na příčné stěně** nutně vodorovně a není tak vhodná pro nivelaci.

Svislé vyrovnání (viz obr. D): Výstupní otvor laseru pro přímkový provoz **5** musí ukazovat nahoru a hliníková příkládací plocha **2** měřicího přístroje na stranu. Měřicí přístroj svisle vyrovnejte pomocí libely **3**. Podél svislé laserové přímky můžete například vyrovnat horní a dolní skříňky.

Vyrovnání na vztažné body (viz obr. E): Natočte měřicí přístroj v libovolném úhlu, aby se laserová přímka vyrovnala na vztažné body. Tak můžete například zavěsit rámy obrazů rovnoběžně vůči schodišti nebo zešikmení stropu.

Přenesení/kontrola výšek pomocí laserového bodu (bodový provoz) (viz obr. F)

Měřicí přístroj umístěte na stěnovou úchytku a vodorovně jej vyrovnejte (viz „Upevnění/vyrovnání pomocí úchytky na stěnu“, strana 21).

Pomocí laserového bodu můžete například vyrovnávat do stejné výšky zásuvky na stěnách nebo háčky věšáku. Za tímto účelem otáčejte horní díl stěnové úchytky **13** s měřicím přístrojem, nikoli měřicí přístroj na stěnové úchytkce. Dbejte na to, abyste se při otáčení nedotkli měřícího přístroje, jinak by se mohl posunout. Po otočení horního dílu stěnové úchytky **13** zkontrolujte, zda je libela pro vyrovnání vodorovné polohy **4** stále vystředěna. Pokud ne, upravte vyrovnání stěnové úchytky **13** pomocí seřizovacího šroubu **16** tak, aby byla libela **4** opět na středu.

Práce se stativem (doporučeno): paprsek laseru vyrovnajte na požadovanou výšku. Přeneste resp. zkontrolujte výšku v cílové oblasti.

Práce bez stativu: zjistěte rozdíl výšek mezi paprskem laseru a výškou na referenčním bodě. Přeneste resp. zkontrolujte naměřený rozdíl výšek v cílové oblasti.

Kontrola vodorovné/svislé přímký pomocí libel (viz obr. G)

Měřicí přístroj můžete využít jako vodováhy pro kontrolu horizontál nebo vertikál, například pro rovné ustavení pračky nebo chladničky. Posadte měřicí přístroj hliníkovou příkládací plochou **2** na kontrolovaný povrch. Při přiložení na vodorovné povrchy musí hliníková příkládací plocha **2** ukazovat dolů, při přiložení na svislé povrchy musí výstupní otvor laseru pro přímkový provoz **5** ukazovat nahoru.

Pracovní pokyny

- ▶ **Pro označování používejte vždy pouze střed laserového bodu resp. laserové přímký.** Velikost laserového bodu resp. šířka laserové přímký se mění se vzdáleností.

Upevnění/vyrovnaní pomocí úchytky na stěnu

Pomocí úchytky na stěnu **13** můžete měřicí přístroj následovně upevnit:

- **Přímkový provoz:** umístěte stěnovou úchytku pomocí vybrání na zadní straně na šroub, který lehce vystupuje ze stěny. Měřicí přístroj upevněte pomocí magnetů **8** na kovovou desku pro přímkový provoz **14** stěnové úchytky. Otáčejte horní díl stěnové úchytky, aby se měřicí přístroj podle přání vyrovnal.
- **Bodový provoz:** umístěte stěnovou úchytku pomocí otvoru pro upnutí stativu **17** na závit 1/4" stativu a pevně jej přišroubujte pomocí zajišťovacího šroubu stativu. Staviv nahrubo vyrovnajte. Při práci bez stativu položte stěnovou úchytku na pokud možno vodorovnou plochu.

Měřicí přístroj umístěte hliníkovou příkládací plochou **2** dolů na stěnovou úchytku. Upevněte jej pomocí levého magnetu **8** (při pohledu od přední strany měřícího přístroje) na kovovou desku pro bodový provoz **15** stěnové úchytky.

Vodorovně vyrovnajte horní díl stěnové úchytky pomocí seřizovacího šroubu **16** stěnové úchytky a libely **4** měřícího přístroje. Horní díl stěnové úchytky otočte o 90° a vyrovnání opakujte.

22 | Česky

Brýle pro práci s laserem (příslušenství)

Brýle pro práci s laserem odfiltrují okolní světlo. Proto se jeví červené světlo laseru pro oko světlejší.

- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle.** Brýle pro práci s laserem slouží k lepšímu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.
- ▶ **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- ▶ **Před každým použitím měřicí přístroj zkontrolujte.** Při viditelných poškozeních nebo uvolněných dílech uvnitř měřicího přístroje už není zaručena spolehlivá funkce.

Měřicí přístroj udržujte neustále čistý a suchý, aby dobře a spolehlivě pracoval.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Měřicí přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Neodhazujte měřicí přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

Slovensky**Bezpečnostné pokyny**

Abý bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, je nevyhnutné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebudete používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODVOZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.

24 | Slovensky

- **Buďte opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia.**
- **Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (na grafickej strane je na obrázku meracieho prístroja označený číslom 7).**



- **Keď nie je text výstražného štítku v jazyku Vašej krajiny, pred prvým použitím produktu ho prelepte dodanou nálepkou v jazyku Vašej krajiny.**



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte priameho či do odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- **Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.**
- **Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.**
- **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.
- **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.
- **Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- **Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti.** Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- **Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť.



Nedávajte merací prístroj do blízkosti kardiostimulátorov. Prostredníctvom magnetov **8** sa vytvára magnetické pole, ktoré môže fungovanie kardiostimulátorov negatívne ovplyvňovať.

- **Uchovávajte merací prístroj mimo dosahu magnetických dátových nosičov a magneticky citlivých prístrojov.** Účinkom magnetov **8** by mohlo dôjsť k neobnoviteľným stratám dát.

Popis produktu a výkonu

Používanie podľa určenia

Tento merací prístroj je určený na zisťovanie a indikáciu exaktne vodorovných a zvislých línií (čiar). Okrem toho je vhodný na kontrolu vodorovných priebehov výšky resp. plôch a takisto aj na prenášanie výšok.

Tento merací prístroj je vhodný výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Vypínač s voľbou režimu prevádzky
- 2 Hliníková príkladacia plocha
- 3 Libela na nastavenie zvislej polohy
- 4 Libela na nastavenie vodorovnej polohy
- 5 Výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku
- 6 Dosadacie body
- 7 Výstražný štítok laserového prístroja
- 8 Magnety
- 9 Viečko priehradky na batérie
- 10 Výstupný otvor lasera pre bodovú prevádzku
- 11 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča *
- 12 Statív*
- 13 Držiak na stenu
- 14 Kovová platnička pre čiarovú prevádzku
- 15 Kovová platnička pre bodovú prevádzku
- 16 Aretačná skrutka nástenného držiaka
- 17 Statívové uchytenie 1/4" na nástennom držiaku
- 18 Sériové číslo

* **Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu.**

26 | Slovensky

Technické údaje

Bodový a čiarový laser	PLL 1 P
Vecné číslo	3 603 F63 300
Pracovný rozsah cca do	
– Čiarová prevádzka ¹⁾	5 m
– Bodová prevádzka	20 m
Presnosť nivelácie ²⁾	± 0,5 mm/m
Šírka laserovej línie ³⁾⁴⁾	
– na vzdialenosť 1,5 m	< 2 mm
– na vzdialenosť 5 m	< 4 mm
Prevádzková teplota	+ 5 °C... + 40 °C
Skladovacia teplota	- 20 °C... + 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %
Laserová trieda	2
Typ lasera	635 – 650 nm, < 1 mW
Batérie	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Doba prevádzky cca	15 h
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	154 x 24 x 30 mm

1) pri použití držiaka na stenu **13**; za nepriaznivých okolitých podmienok, napr. pri silnom slnečnom žiarení je dosah zmenšený

2) pri správnej polohe meracieho prístroja (pozri „Umiestnenie meracieho prístroja“, strana 28)

3) pri 25 °C

4) Šírka laserovej línie závisí od vlastností povrchu a podmienok prostredia.

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **18** na typovom štítku.

Montáž**Vkladanie/výmena batérií (pozri obrázok A)**

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií.

Keď chcete otvoriť viečko priehradky na batérie **9**, posuňte ho od priehradky na batérie v smere šípky. Vložte batérie, ktoré sú súčasťou základnej výbavy prístroja. Dajte pritom pozor na správne pólovanie podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.

Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

- ▶ **Keď merací prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.** Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samočinne sa vybiť.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

- ▶ **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.**
- ▶ **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- ▶ **Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Poškodenie meracieho prístroja môže negatívne ovplyvniť presnosť merania prístroja. Po prudkom náraze alebo po páde porovnajte kvôli prekontrolovaniu laserovú líniu s nejakou známou vrislou resp. vodorovnou referenčnou líniou.

Zapínanie/vypínanie

Na **zapnutie** meracieho prístroja v čiarovej prevádzke posuňte vypínač **1** do polohy „—“, na zapnutie v bodovej prevádzke do polohy „●“. Merací prístroj vysiela okamžite po zapnutí podľa zvoleného režimu prevádzky laserový lúč z výstupného otvoru **5** (čiarová prevádzka) alebo **10** (bodová prevádzka).

- ▶ **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.**

Na **vypnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač **1** do strednej polohy.

- ▶ **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

Keď merací prístroj nepoužívate, vypnite ho, aby ste ušetrili elektrickú energiu.

Meracie funkcie

Upozornenie: Uvedená presnosť nivelácie platí pre nastavovanie laserového lúča so zreteľom na libely **3** a **4**.

28 | Slovensky

Umiestnenie meracieho prístroja (pozri obrázok B)

Na presné nastavenie pomocou libiel má významný vplyv poloha meracieho prístroja.

Uvádzaná presnosť nivelácie sa dosiahne iba v takom prípade, keď je merací prístroj umiestnený v správnej polohe:

- Pri nastavení vodorovnej polohy pomocou libely **4** sa musí výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku **5** nachádzať vo vodorovnej polohe a hliníková prikladacia plocha **2** musí byť obrátená smerom dole.
- Pri nastavení zvislej polohy pomocou libely **3** musí byť výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku **5** obrátený smerom hore a hliníková prikladacia plocha **2** meracieho prístroja musí byť obrátená do strany.

Nastavenie pomocou laserovej línie (čiarová prevádzka)

Upevnite merací prístroj do nástenného držiaka **13** (pozri odsek „Upevnenie/nastavenie pomocou nástenného držiaka“, strana 29), spriložte ho tromi prikladacími bodmi **6** k stene, alebo ho upevnite pomocou magnetov **8** na nejakú inú magnetickú plochu.

Vodorovné nastavenie (pozri obrázky C – D): Výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku **5** musí byť vo vodorovnej polohe a hliníková prikladacia plocha **2** meracieho prístroja musí byť obrátená smerom dole. Nastavte merací prístroj pomocou libely **4** do vodorovnej polohy. Pozdĺž vodorovnej laserovej línie môžete napríklad vyrovnávať rámy obrazov alebo regály.

Upozornenie: Vodorovné nastavenie pomocou laserovej línie je možné urobiť len na tej ploche, ku ktorej bol merací prístroj priložený. Aj keď bol merací prístroj nastavený pomocou libely, laserová línia nemusí vždy prebiehať **pozdĺž priečnej steny** vodorovne, takže nie je vhodná na niveláciu.

Zvislé nastavenie (pozri obrázok D): Výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku **5** musí byť obrátený smerom hore a hliníková prikladacia plocha **2** meracieho prístroja musí smerovať do strany. Nastavte merací prístroj pomocou libely **3** do zvislej polohy. Pozdĺž zvislej laserovej línie môžete napríklad vyrovnávať horné a dolné skrinky.

Nastavovanie k vzťažným bodom (pozri obrázok E): Otočte merací prístroj v ľubovoľnom uhle, aby ste nastavili laserovú líniu k nejakým vzťažným bodom. Takýmto spôsobom môžete napríklad zavesiť rám obrazu paralelne so schodiskom alebo so zóškmením strechy.

Kontrola/prenos výšok pomocou laserového bodu (bodová prevádzka) (pozri obrázok F)

Nasadte merací prístroj do nástenného držiaka a nastavte ho do vodorovnej polohy (pozri odsek „Upevnenie/nastavenie pomocou nástenného držiaka“, strana 29).

Pomocou laserového bodu môžete napríklad vyrovnávať do rovnakej výšky zásuvky na rôznych stenách alebo háčiky vešiaka. Na tento účel otáčajte horný diel nástenného držiaka **13** s meracím prístrojom, nie merací prístroj na nástennom držiaku. Dbajte na to, aby ste sa pri otáčaní nedotkli meracieho prístroja, inak by sa mohol posunúť. Po otočení horného dielu nástenného držiaka **13** skontrolujte, či je libela na vyrovnanie vodorovnej polohy **4** stále uprostred. Ak nie je, upravte vyrovnanie nástenného držiaka **13** pomocou nastavovacej skrutky **16** tak, aby bola libela **4** zase uprostred.

Práca so statívom (odporúčame): Nastavte laserový lúč na požadovanú výšku. Preneste resp. prekontrolujte výšku pri cieľovom mieste.

Práca bez statívu: Zistíte výškový rozdiel medzi laserovým lúčom a výškou na referenčnom bode. Preneste resp. prekontrolujte nameraný rozdiel výšok na cieľovom mieste.

Kontrola vodorovnej plochy/zvislej plochy (pozri obrázok G)

Tento merací prístroj môžete používať ako vodováhu na kontrolu vodorovnej polohy alebo zvislej polohy, ak potrebujete napríklad inštalovať do vodorovnej polohy práčku alebo chladničku. Priložte merací prístroj hliníkovou príkladacou plochou **2** na kontrolovanú plochu. Pri priložení na vodorovnú plochu musí hliníková príkladacia plocha **2** smerovať dole, pri priložení k zvislej ploche musí byť výstupný otvor laserového lúča **5** otočený smerom hore.

Pokyny na používanie

- ▶ **Na označovanie používajte vždy iba stred laserového bodu resp. stred laserovej čiary.** Veľkosť laserového bodu, resp. šírka laserovej čiary sa mení podľa vzdialenosti.

Upevnenie/nastavenie pomocou nástenného držiaka

Pomocou nástenného držiaka **13** sa dá merací prístroj upevniť nasledovne:

- **Čiarová prevádzka:** Položte držiak na stenu s výrezom na zadnej strane na nejakú skrutku, ktorá trochu vyčnieva zo steny. Upevnite merací prístroj pomocou magnetov **8** na kovový platničku pre čiarovú prevádzku **14** nástenného držiaka. Otáčajte horný časť nástenného držiaka, aby ste merací prístroj nastavili podľa svojho želania.
- **Bodová prevádzka:** Umiestnite nástenný držiak statívovým uchytением **17** na 1/4" závit statívovej skrutky a aretačnou skrutkou statívu ho priskrutkujte na statív. Nastavte približnú polohu statívu. Pri práci bez statívu položte nástenný držiak podľa možnosti na vodorovnú plochu.

Položte merací prístroj hliníkovou príkladacou plochou **2** obrátenou dole na nástenný držiak. Upevnite ho ľavým magnetom **8** (pri pohľade na merací prístroj spredu) na kovovej platničke pre bodovú prevádzku **15** nástenného držiaka.

30 | Slovensky

Nastavte dolnú časť nástenného držiaka pomocou aretačnej skrutky **16** nástenného držiaka a lišby **4** meracieho prístroja do vodorovnej polohy. Otočte hornú časť nástenného držiaka o 90° a nastavenie zopakujte.

Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (Príslušenstvo)

Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrujú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva červené svetlo lasera pre oko svetlejším.

- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.
- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- ▶ **Pred každým použitím merací prístroj skontrolujte.** V prípade viditeľného poškodenia, alebo ak sú uvoľnené nejaké súčiastky vo vnútri meracieho prístroja, nie je zaručené jeho spoľahlivé fungovanie.

Merací prístroj udržiavajte vždy v čistote a v suchu, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobu.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužiteľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar**Biztonsági előírások**

Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez bonyolulttal lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. BIZTOS HELYEN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.

- ▶ **Vigyázat** – ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezéseket használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes sugárterheléshez vezethet.

32 | Magyar

- ▶ A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes oldalon a mérőműszer rajzán a 7 számmal van jelölve).



- ▶ Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.

- ▶ Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjen azonnal ki a lézersugár vonalából.
- ▶ Ne hatson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.
- ▶ Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüveggént. A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.
- ▶ Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüveggént vagy a közlekedésben egyszerű szemüveggént. A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.
- ▶ Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugárral felszerelt mérőműszert felügyelet nélkül használják. Ezzel akaratlanul elvakíthatnak más személyeket.
- ▶ Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. A mérőműszerben szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.



Ne vigye a mérőműszert pacemakerek közelébe. A 8 mágnesek egy mágneses mezőt hoznak létre, amely hatással lehet a pacemakerek működésére.

- **Tartsa távol a mérőműszert mágneses adathordozóktól és mágneses mezőkre érzékeny készülékektől. A 8 mágnesek hatása visszafordíthatatlan adatvesztésekhez vezethet.**

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer pontos vízszintes és függőleges vonalak meghatározására és kijelzésére szolgál. A berendezés ezen kívül vízszintes magassági profilok, illetve felületek ellenőrzésére és magasságok átvitelére is alkalmas.

A mérőműszer kizárólag zárt helyiségekben való használatra alkalmas.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1 Be-/kikapcsoló üzemmódválasztóval
- 2 Alumínium felfekvő felület
- 3 Függőleges beállító libella
- 4 Vízszintes beállító libella
- 5 Lézer kilépő nyílás a vonal-üzemmódhoz
- 6 Felfekvési pontok
- 7 Lézer figyelmeztető tábla
- 8 Mágnesek
- 9 Az elemtartó fedele
- 10 Lézer kilépő nyílás a pont-üzemmódhoz
- 11 Lézerpont kereső szemüveg*
- 12 Tartóállvány*
- 13 Fali tartó
- 14 Fémlemez a vonal-üzemmódhoz
- 15 Fémlemez a pont-üzemmódhoz
- 16 Szabályozócsavar a fali tartóhoz
- 17 1/4" műszerállványcsatlakozó a fali tartón
- 18 Gyártási szám

* **A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.**

34 | Magyar

Műszaki adatok

Pont- és vonalas lézer	PLL 1 P
Cikkszám	3 603 F63 300
Munkaterület kb.	
- Vonal-üzemmód ¹⁾	5 m
- Pont-üzemmód	20 m
Szintezési pontosság ²⁾	± 0,5 mm/m
A lézervonal szélessége ³⁾⁴⁾	
- 1,5 m távolságban	< 2 mm
- 5 m távolságban	< 4 mm
Üzemi hőmérséklet	+ 5 °C... + 40 °C
Tárolási hőmérséklet	- 20 °C... + 70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedvességtartalma, max.	90 %
Lézerosztály	2
Lézertípus	635–650 nm, < 1 mW
Elemek	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Üzemidő kb.	15 óra
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	0,14 kg
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	154 x 24 x 30 mm

1) a **13** falitartó alkalmazása esetén; hátrányos körülmények, pl. erős napsugárzás esetén a hatótávolság alacsonyabb

2) a mérőműszer helyzetének helyes beállítása esetén (lásd „A mérőműszer helyzetének beállítása”, a 36. oldalon)

3) 25 °C mellett

4) A lézervonal szélessége a felület tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ.

Az ön mérőműszere a típus táblán található **18** gyártási számmal egyértelműen azonosítható.

Összeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése (lásd az „A” ábrát)

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangánelemek használatát javasoljuk.

A 9 elemfiók fedél felnyitásához tolja le a fedelet a nyíl által jelzett irányba az elemfiókról. Tegye be a készülékkel szállított elemeket. Ekkor ügyeljen az elemfiók belső oldalán ábrázolt helyes polarításra.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket használjon.

- ▶ **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.**
Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától kimerülhetnek.

Üzemeltetés

Üzembevétel

- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.** Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások után hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják a mérőműszer mérési pontosságát.
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknél.** A mérőműszer megrongálódása befolyással lehet a mérési pontosságra. Egy heves lökés vagy esés után ellenőrzésként mindig hasonlítsa össze a lézervonalakat egy ismert függőleges, illetve vízszintes referencia vonallal.

Be- és kikapcsolás

A mérőműszer vonal-üzemmódban való **bekapcsolásához** tolja el az **1** be-/kikapcsolót a „—” helyzetbe, a pont-üzemmódban való bekapcsoláshoz pedig a „●” helyzetbe. A mérőműszer a bekapcsolás után a kiválasztott üzemmódnak megfelelően azonnal kibocsát egy lézersugarat az **5** (vonal-üzemmód) vagy **10** (pont-üzemmód) kilépő nyílásból.

- ▶ **Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és sohasé nézen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – a lézersugarba.**

A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja el az **1** be-/kikapcsolót a középpállásba.

36 | Magyar

► **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és használat után mindig kapcsolja ki a mérőműszert.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.

Ha nem használja a mérőműszert, kapcsolja azt ki, hogy takarékoskodjon az energiával.

Mérési funkciók

Megjegyzés: A megadott szintezési pontosság a lézersugárnak a **3** és **4** libellával való beállítására vonatkozik.

A mérőműszer helyzetének beállítása (lásd a „B” ábrát)

A libellák segítségével történő precíz beállítás szempontjából a mérőműszer helyzetének nagy jelentősége van.

A megadott szintezési pontosságot csak akkor lehet elérni, ha a mérőműszer helyzete helyesen van beállítva:

- A **4** libella segítségével végrehajtott vízszintes beállításhoz az **5** vonal-üzemmódra szolgáló lézer-kilépő nyílásnak vízszintes helyzetben kell feküdnie és a mérőműszer **2** alumínium felfekvő felületének lefelé kell mutatnia.
- A **3** libella segítségével végrehajtott függőleges beállításhoz az **5** vonal-üzemmódra szolgáló lézer-kilépő nyílásnak vízszintesen felfelé kell mutatnia és a mérőműszer **2** alumínium felfekvő felületének a mérőműszer oldala felé kell mutatnia.

Beállítás a lézervonal segítségével (vonal-üzemmód)

Rögzítse a mérőműszert a fali tartóra **13** (lásd „Rögzítés/beállítás a fali tartóval”, a 37. oldalon), tegye fel a három **6** felfekvési ponttal a falra vagy rögzítse a mágnesekkel **8** egy másik mágneses felületre.

Vízszintes beállítás (lásd a „C” – „D” ábrát): Az **5** vonal-üzemmódra szolgáló lézer kilépő nyílásnak vízszintesen kell feküdnie és a mérőműszer **2** alumínium felfekvő felületének lefelé kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszert a **4** libella segítségével vízszintes helyzetbe. A vízszintes lézervonal mentén most például képerkereteket vagy polcokat lehet beállítani.

Megjegyzés: A lézervonal segítségével csak azon a felületen van lehetőség egy vízszintes vonal beállítására, amelyre feltették a mérőműszert. Még abban az esetben is, ha a mérőműszert a libella segítségével állították vízszintes helyzetbe, a lézervonal **egy keresztirányú falon** nem feltétlenül lesz vízszintes helyzetben és így a szintezéshez nem alkalmazható.

Függőleges beállítás (lásd a „D” ábrát): Az **5** vonal-üzemmódra szolgáló lézer kilépő nyílásnak felfelé kell mutatnia és a mérőműszer **2** alumínium felfekvő felületének oldalra kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszert a **3** libella segítségével függőleges helyzetbe. A függőlegeslézervonal segítségével például szekrények alsó vagy felső részét lehet beállítani.

Beállítás vonatkozási pontokra (lásd az „E” ábrát): Forgassa el a mérőműszert egy tetszőleges szögben, hogy ráállítsa a lézervonalat a vonatkozási pontokra. Így például egy képeretet egy lépcsővel, vagy ferde tetővel párhuzamosan be lehet állítani.

Magasságok átvitele/ellenőrzése a lézerpont segítségével (pont-üzemmód) (lásd az „F” ábrát)

Tegye fel a mérőműszert a fali tartóra és állítsa be vízszintes helyzetbe (lásd „Rögzítés/beállítás a fali tartóval”, a 37. oldalon).

A lézerpontok segítségével a különböző falakra lehelyezendő dugaszolóaljzatokat, vagy ruhaakasztókat lehet azonos magasságba beállítani. Forgassa el ehhez a **13** fali tartó felső részét a mérőműszerrel együtt, nem pedig a mérőműszert a fali tartón. Ügyeljen arra, hogy az elforgatás során ne érjen hozzá a mérőműszerhez, az másképp eltolódhat. A **13** fali tartó felső részének elforgatása után ellenőrizze, hogy a **4** vízszintes beállításra szolgáló libella még középen áll-e. Ellenkező esetben helyesbítse a **13** fali tartó beállítását a **16** szabályozócsavarral, amíg a **4** libella ismét középre áll be.

A háromlábú műszerállvánnyal végzett munkák (javasolt alkalmazási mód) Állítsa be a kívánt magasságra a lézersugarat. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpont magasságát.

Munkavégzés háromlábú műszerállvány nélkül: Határozza meg a magasságkülönbséget a lézersugár és a vonatkozási pont magassága között. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpontban a mért magasságkülönbséget.

Vízszintes/függőleges helyzet ellenőrzése libellák segítségével (lásd a „G” ábrát)

A mérőműszert egy vízmértékhez hasonlóan vízszintes vagy függőleges vonalak ellenőrzésére is lehet használni, például ha egy mosógépet vagy hűtőszekrényt egyenes helyzetben akar felállítani. Helyezze fel a mérőműszert a **2** alumínium felfekvésifelülettel az ellenőrizni kívánt felületre. A vízszintes felületekre való felfektetés során a **2** alumínium felfekvő felületnek lefelé, a függőleges felületekre való felfektetés során pedig az **5** vonal-üzemmódra szolgáló lézer kilépő nyílásnak felfelé kell mutatnia.

Munkavégzési tanácsok

- ▶ **A megjelöléshez mindig csak a lézerpont, illetve a lézervonal középpontját használja.** A lézerpont mérete, illetve a lézervonal szélessége a távolsággal változik.

Rögzítés/beállítás a fali tartóval

A **13** fali tartóval a mérőműszert a következőképpen lehet rögzíteni:

- **Vonal-üzemmód:** Helyezze fel a fali tartót a hátoldalon található bemélyedéssel egy csavarra, amely kissé kiáll a falból. Rögzítse a mérőműszert a **8** mágnesekkel a **14** vonal-üzemmódra szolgáló fémlemezhez. Forgassa el a fali tartó felső részét, hogy a kívánásának megfelelően beállítsa a mérőműszert.

38 | Magyar

- **Pont-üzemmód:** Tegye a fali tartót a **17** műszerállványcsatlakozóval a háromlábú műszerállvány 1/4"-menetére és a műszerállvány rögzítőcsavarjával csavarozza oda. Állítsa be durván a háromlábú műszerállványt. A háromlábú műszerállvány nélkül végzett munkához tegye le a fali tartót egy lehetőleg vízszintes felületre. Tegye a mérőműszert a **2** alumínium felfekvő felületével lefelé a fali tartóra. Rögzítse a mérőműszert a bal oldali **8** mágnessel (a mérőműszer első oldala felől nézve) a fali tartónak a **15** pont-üzemmódra szolgáló fémlemezére. Állítsa be a fali tartó felső részét a fali tartó **16** szabályozócsavarja és a **4** mérőműszer libellája segítségével vízszintes helyzetbe. Forgassa el a fali tartó felső részét 90°-kal és ismételje meg a beszbályozást.

Lézerpont kereső szemüveg (külön tartozék)

A lézerpont kereső szemüveg kiszűri a környező fényt. Ezáltal a lézer piros fénypontja világosabban, jobban kiválik a környezetből.

- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüveggént.** A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.
- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüveggént vagy a közlekedésben egyszerű szemüveggént.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a színelismerési képességet.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- ▶ **A mérőműszert minden egyes használat előtt ellenőrizze.** Ha a mérőműszeren kívülről látható rongálódásokat észlel, vagy a készülék belsejében lazán vagy egyáltalán nem rögzített alkatrészek vannak, a készülék biztonságos működése nem garantálható.

A mérőszerszámot mindig tartsa tisztán és szárazon, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos rubrikában ábrák és egyéb információk a címen találhatóak:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки

- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. **ХОРОШО СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕЕ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.**

- ▶ **Внимание** – использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером 7).



- ▶ Если текст предупредительной таблички не на языке Вашей страны, заклейте его перед первой эксплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Вашей страны.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаз глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- ▶ Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков. Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении. Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.

42 | Русский

- ▶ **Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ **Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора.** Они могут неумышленно ослепить людей.
- ▶ **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.



Не располагайте измерительный инструмент вблизи кардиостимулятора. Магниты **8** создают поле, которое может отрицательно повлиять на функцию кардиостимулятора.

- ▶ **Держите настоящий измерительный инструмент вдали от магнитных носителей данных и чувствительных к магнитным полям приборов.** Воздействие магнитов **8** может привести к необратимой потере данных.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для определения и отображения точно горизонтальных и вертикальных линий. Кроме того, он предназначен для проверки горизонтальных линий высоты и плоскостей, а также для переноса высот. Измерительный инструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Выключатель с выбором режимов работы
- 2 Алюминиевая опорная поверхность
- 3 Ватерпас для выверки по вертикали
- 4 Ватерпас для выверки по горизонтали
- 5 Отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима
- 6 Точки прилегания

- 7 Предупредительная табличка лазерного излучения
- 8 Магниты
- 9 Крышка батарейного отсека
- 10 Отверстие для выхода лазерного луча для точечного режима
- 11 Очки для работы с лазерным инструментом*
- 12 Штатив*
- 13 Настенное крепление
- 14 Металлическая пластина для линейного режима
- 15 Металлическая пластина для точечного режима
- 16 Регулировочный винт настенного крепления
- 17 Гнездо под штатив 1/4" на настенном креплении
- 18 Серийный номер

* **Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.**

Технические данные

Точечно-линейный лазер	PLL 1 P
Товарный №	3 603 F63 300
Рабочий диапазон приibl. до	
– Линейный режим ¹⁾	5 м
– Точечный режим	20 м
Точность нивелирования ²⁾	± 0,5 мм/м
Ширина лазерной линии ³⁾⁴⁾	
– на расстоянии 1,5 м	< 2 мм
– на расстоянии 5 м	< 4 мм
Рабочая температура	+ 5 °C... + 40 °C
Температура хранения	– 20 °C... + 70 °C

1) при использовании настенного крепления **13**; при неблагоприятных условиях, как то, сильное солнечное излучение маленький радиус действия

2) при правильном расположении измерительного инструмента (см. «Позиционирование измерительного инструмента», стр. 46)

3) при 25 °C

4) Ширина лазерной линии зависит от фактуры поверхности и условий окружающей среды.

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **18** на заводской табличке.

44 | Русский

Точечно-линейный лазер		PLL 1 P
Относительная влажность воздуха не более		90 %
Класс лазера		2
Тип лазера	635 – 650 нм, < 1 мВт	
Батарейки	2 x 1,5 В LR3 (AAA)	
Продолжительность работы, ок.		15 ч
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014		0,14 кг
Размеры (длина x ширина x высота)		154 x 24 x 30 мм

- 1) при использовании настенного крепления **13**; при неблагоприятных условиях, как то, сильное солнечное излучение маленький радиус действия
 - 2) при правильном расположении измерительного инструмента (см. «Позиционирование измерительного инструмента», стр. 46)
 - 3) при 25 °C
 - 4) Ширина лазерной линии зависит от фактуры поверхности и условий окружающей среды.
- Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **18** на заводской табличке.

Сборка

Установка/замена батареек (см. рис. А)

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека **9**, сдвиньте ее в направлении стрелки с батарейного отсека. Вставьте прилагающиеся батарейки. Следите за правильной полярностью в соответствии с изображением на внутренней стороне батарейного отсека.

Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Применяйте только батарейки одного изготовителя и с одинаковой емкостью.

- ▶ **Если Вы не пользуетесь продолжительное время измерительным инструментом, то батарейки должны быть вынуты из инструмента.** При продолжительном хранении батарейки могут окислиться и разрядиться.

Работа с инструментом

Эксплуатация

- ▶ **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- ▶ **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** В частности, не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем начинать работать с ним. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- ▶ **Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.** Повреждения измерительного инструмента могут сказываться на его точности. После каждого сильного толчка или падения проверяйте лазерные линии по известной Вам горизонтальной или вертикальной реперной линии.

Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент в линейном режиме, установите выключатель **1** в положение «←», в точечном режиме – в положение «●». Сразу после включения измерительный инструмент излучает лазерный луч из отверстия для выхода лазерного луча **5** (линейный режим) или **10** (точечный режим) в соответствии с выбранным режимом работы.

- ▶ **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.**

Чтобы **выключить** измерительный инструмент, установите выключатель **1** в среднее положение.

- ▶ **Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

В целях экономии электроэнергии выключайте измерительный инструмент, если Вы им не пользуетесь.

Режимы измерений

Указание: Приведенная точность нивелирования указана для выверки лазерного луча с помощью ватерпаса **3** и **4**.

46 | Русский**Позиционирование измерительного инструмента (см. рис. В)**

Положение измерительного инструмента важно для точной выверки с помощью пузырьковых уровней.

Указанная точность нивелирования достигается только при условии правильного расположения измерительного инструмента:

- При горизонтальном выравнивании при помощи ватерпаса **4** отверстие для выхода лазера для линейного режима **5** должно быть расположено горизонтально, а алюминиевая опорная поверхность **2** измерительного инструмента должна быть направлена вниз.
- При вертикальном выравнивании при помощи ватерпаса **3** отверстие для выхода лазера для линейного режима **5** должно смотреть вверх, а алюминиевая опорная поверхность **2** измерительного инструмента должны быть направлены в сторону.

Выравнивание по лазерной линии (линейный режим)

Закрепите измерительный инструмент на настенном креплении **13** (см. «Закрепление/выравнивание при помощи настенного крепления», стр. 47), приставьте его тремя опорными точками **6** к стене или прикрепите его магнитами **8** на другой поверхности, обладающей магнитными свойствами.

Выверка по горизонтали (см. рис. С – D): Отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима **5** должно быть расположено горизонтально, а алюминиевая опорная поверхность **2** измерительного инструмента должна быть направлена вниз. Выровняйте измерительный инструмент по горизонтали при помощи ватерпаса **4**. По горизонтальной лазерной линии можно, например, выравнивать картинные рамы или полки.

Указание: Выверка по горизонтали возможна только на той поверхности, к которой приставлен измерительный инструмент. Даже если измерительный инструмент выровнен по ватерпасу, **на поперечной стене** лазерная линия не обязательно проходит горизонтально и потому не годится для нивелирования.

Выверка по вертикали (см. рис. D): Отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима **5** должно смотреть вверх, а алюминиевая опорная поверхность **2** должна быть направлена в сторону. Выровняйте измерительный инструмент по вертикали при помощи ватерпаса **3**. По вертикальной лазерной линии можно, например, выравнивать тумбочки и навесные шкафчики.

Выверка по опорным точкам (см. рис. E): Поверните измерительный инструмент на любой необходимый угол, чтобы выровнять лазерную линию по контрольным точкам. Таким образом можно, например, повесить картинные рамы параллельно лестнице или уклону крыши.

Перенос/проверка высоты с помощью лазерной точки (точечный режим) (см. рис. F)

Установите измерительный инструмент на настенное крепление и выровняйте его по горизонтали (см. «Закрепление/выравнивание при помощи настенного крепления», стр. 47)

С помощью лазерной точки можно, например, выравнивать по высоте розетки или крючки гардероба на различных стенах. Для этого необходимо поворачивать не сам измерительный инструмент на настенном креплении **13**, а верхнюю часть настенного крепления вместе с измерительным инструментом. При повороте не прикасайтесь к измерительному инструменту во избежание его смещения. Проверьте после поворота верхней части настенного крепления **13**, находится ли ватерпас для горизонтального выравнивания **4** по-прежнему по центру. Если нет, выравнивайте настенное крепление **13** с помощью юстировочного винта **16** до тех пор, пока ватерпас **4** снова не окажется по центру.

Работа со штативом (рекомендовано): Направьте лазерный луч на нужную высоту. Перенесите или проверьте высоту в необходимом месте.

Работа без штатива: Определите разность в высоте между лазерным лучом и реперной точкой. Перенесите или проверьте измеренную разность в высоте в нужном месте.

Контроль горизонтали/вертикали с помощью уровней (см. рис. G)

Измерительный инструмент можно использовать в качестве ватерпаса для проверки горизонтали или вертикали, например, для того, чтобы ровно установить стиральную машину или холодильник. Приставьте измерительный инструмент алюминиевой опорной поверхности **2** к подлежащей проверке поверхности. Когда инструмент приставляется к горизонтальным поверхностям, алюминиевая опорная поверхность **2** должна быть направлена вниз, а когда инструмент приставляется к вертикальным поверхностям, отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима **5** должно смотреть вверх.

Указания по применению

- Для нанесения отметки всегда используйте середину лазерной точки/лазерной линии. Размер лазерной точки/ширина лазерной линии меняется в зависимости от расстояния.

Закрепление/выравнивание при помощи настенного крепления

При помощи настенного крепления **13** можно закрепить измерительный инструмент следующим образом:

- **Линейный режим:** Наденьте отверстие на задней части настенного крепления на слегка выступающий из стены винт. Прикрепите измерительный ин-

48 | Русский

струмент магнитами **8** к металлической пластине для линейного режима **14** на настенном креплении. Поверните верхнюю часть настенного крепления, чтобы выровнять измерительный инструмент нужным образом.

- **Точечный режим:** Установите настенное крепление гнездом под штатив **17** на резьбу 1/4" штатива и зафиксируйте его с помощью крепежного винта штатива. Грубо выровняйте штатив. При работе без штатива положите настенное крепление на максимально горизонтальную поверхность. Установите измерительный инструмент алюминиевой опорной поверхностью **2** вниз на настенное крепление. Закрепите инструмент левым магнитом **8** (если смотреть спереди на измерительный инструмент) на металлической пластине для точечного режима **15** на настенном креплении. Выровняйте верхнюю часть настенного крепления по горизонтали с помощью регулировочного винта **16** настенного крепления и ватерпаса **4** измерительного инструмента. Поверните верхнюю часть настенного крепления на 90° и повторите процедуру выравнивания.

Очки для работы с лазерным инструментом (принадлежности)

Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Благодаря этому красный свет лазера становится более ярким для человеческого глаза.

- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков.** Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **Каждый раз перед применением проверяйте измерительный инструмент.** При видимых повреждениях или расшатавшихся деталях внутри измерительного инструмента надежная работа больше не гарантируется.

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать измерительный инструмент в чистоте и сухим.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

50 | Русский**Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно.

Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте попереджувальні

таблички на вимірювальному інструменті до невпізнаності. **ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ.**

- ▶ **Обережно** – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечних вибухів випромінювання.
- ▶ **Вимірювальний інструмент** постачається з попереджувальною табличкою (на зображенні вимірювального інструменту на сторінці з малюнком вона позначена номером 7).



- ▶ Якщо текст попереджувальної таблички не на мові Вашої країни, заклейте його перед першою експлуатацією доданою наклейкою на мові Вашої країни.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображений лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- ▶ У разі потраплення лазерного променя в око, навмисне заплющьте очі і відразу відверніться від променя.
- ▶ Нічого не міняйте в лазерному пристрої.
- ▶ Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів. Окуляри для роботи з лазером призначені для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.

52 | Українська

- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ **Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ **Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним вимірювальним приладом.** Вони можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- ▶ **Не працюйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.



Не встановлюйте вимірювальний прилад поблизу кардіостимуляторів. Магніти **8** створюють поле, яке може негативно впливати на функціональну здатність кардіостимулятора.

- ▶ **Тримайте вимірювальний прилад на відстані від магнітних носіїв даних і чутливих до магнітних полів приладів.** Магніти **8** своєю дією можуть призводити до необоротної втрати даних.

Опис продукту і послуг

Призначення

Вимірювальний прилад призначений для визначення і відображення точно горизонтальних і вертикальних ліній. Крім того, він придатний для перевірки горизонтальних ліній висоти і горизонтальних площин, а також для переносу висоти.

Вимірювальний прилад придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1 Вимикач з вибором режимів роботи
- 2 Алюмінієва опорна поверхня
- 3 Ватерпас для вертикального вирівнювання
- 4 Ватерпас для горизонтального вирівнювання

- 5 Вихідний отвір для лазерного променя для лінійного режиму
- 6 Опорні точки
- 7 Попереджувальна табличка для роботи з лазером
- 8 Магніти
- 9 Кришка секції для батарейок
- 10 Вихідний отвір для лазерного променя для точкового режиму
- 11 Окуляри для роботи з лазером*
- 12 Штатив*
- 13 Кріплення для настінного монтажу
- 14 Металева пластина для лінійного режиму
- 15 Металева пластина для точкового режиму
- 16 Юстирувальний гвинт кріплення для настінного монтажу
- 17 Гніздо під штатив 1/4" на кріпленні для настінного монтажу
- 18 Серійний номер

* **Зображене чи описане приладдя не належить до стандартного обсягу поставки.**

Технічні дані

Точково-лінійний лазер		PLL 1 P
Товарний номер	3 603 F63 300	
Робочий діапазон прибл. до		
– Лінійний режим ¹⁾	5 м	
– Точковий режим	20 м	
Точність нівелювання ²⁾	± 0,5 мм/м	
Ширина лазерної лінії ³⁾⁴⁾		
– на відстані 1,5 м	< 2 мм	
– на відстані 5 м	< 4 мм	

1) при використанні кріплення для настінного монтажу **13**; за несприятливих умов, напр., при сильному сонячному світлі, радіус дії зменшується

2) при правильному положенні вимірювального приладу (див. «Розташування вимірювального приладу», стор. 55)

3) при 25 °C

4) Ширина лазерної лінії залежить від фактури поверхні й від умов навколишнього середовища.

Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений серійний номер **18**.

54 | Українська

Точково-лінійний лазер	PLL 1 P
Робоча температура	+ 5 °C... + 40 °C
Температура зберігання	- 20 °C... + 70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %
Клас лазера	2
Тип лазера	635 – 650 нм, < 1 мВт
Батарейки	2 x 1,5 В LR3 (AAA)
Робочий ресурс, прибл.	15 год.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	0,14 кг
Розміри (довжина x ширина x висота)	154 x 24 x 30 мм

1) при використанні кріплення для настінного монтажу **13**; за несприятливих умов, напр., при сильному сонячному світлі, радіус дії зменшується

2) при правильному положенні вимірювального приладу (див. «Розташування вимірювального приладу», стор. 55)

3) при 25 °C

4) Ширина лазерної лінії залежить від фактури поверхні й від умов навколишнього середовища.

Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений серійний номер **18**.

Монтаж

Вставлення/заміна батарейок (див. мал. А)

Для вимірювального приладу рекомендується використовувати виключно лужно-марганцеві батарейки.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **9**, посуньте її в напрямку стрілки. Встроміть додані батарейки. Слідкуйте при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це показано з внутрішнього боку секції для батарейок.

Завжди міняйте одночасно всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і однакової ємності.

► **Виймайте батарейки, якщо Ви тривалий час не будете користуватися вимірювальним приладом.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

Експлуатація

Початок роботи

- ▶ **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- ▶ **Не допускайте впливу на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- ▶ **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.** В результаті пошкодження вимірювального приладу може погіршитися його точність. Після сильного поштовху або падіння перевірте лазерну лінію за допомогою вже існуючої горизонтальної або вертикальної базової лінії.

Вмикання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний прилад у лінійному режимі, посуньте вимикач **1** у положення «←», у точковому режимі – у положення «●». Відразу після вмикання залежно від режиму роботи вимірювальний прилад випромінює лазерний промінь з отвору для виходу лазерного променя **5** (лінійний режим) або **10** (точковий режим).

- ▶ **Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.**

Щоб **вимкнути** вимірювальний прилад, встановіть вимикач **1** у середнє положення.

- ▶ **Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.

З метою економії електроенергії вимикайте вимірювальний інструмент, якщо Ви ним саме не користуєтесь.

Вимірювальні функції

Вказівка: Зазначена точність нівелювання вказана для вирівнювання лазерного променя за ватерпасами **3** і **4**.

Розташування вимірювального приладу (див. мал. В)

Для точного вирівнювання за допомогою ватерпасів має значення положення вимірювального приладу.

56 | Українська

Зазначена точність нівелювання досягається лише у тому випадку, якщо вимірювальний прилад правильно розташований:

- При горизонтальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса **4** вихідний отвір для лазерного променя для лінійного режиму **5** повинен бути розташований горизонтально, а алюмінієва опорна поверхня **2** вимірювального приладу повинна дивитися донизу.
- При вертикальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса **3** вихідний отвір для лазерного променя для лінійного режиму **5** повинен дивитися вгору, а алюмінієва опорна поверхня **2** вимірювального приладу повинна дивитися вбік.

Вирівнювання за лазерною лінією (лінійний режим)

Закріпіть вимірювальний прилад на кріпленні для настінного монтажу **13** (див. «Закріплення/вирівнювання за допомогою кріплення для настінного монтажу», стор. 58), приставте його до стіни трьома опорними точками **6** або закріпіть його на магнітах **8** на іншій поверхні з магнітними властивостями.

Горизонтальне вирівнювання (див. мал. C–D): Отвір для лазерного променя для лінійного режиму **5** повинен розташовуватися горизонтально, а алюмінієва опорна поверхня **2** вимірювального приладу повинна дивитися донизу. За допомогою ватерпаса **4** вирівняйте вимірювальний прилад горизонтально. Уздовж горизонтальної лазерної лінії можна вирівнювати, напр., рами для картин або полиці.

Вказівка: Вирівнювання по горизонталі за допомогою лазерної лінії можливе лише на поверхні, до якої приставлений вимірювальний прилад. Навіть якщо вимірювальний прилад вирівняний за допомогою ватерпаса, лазерна лінія **на поперечній стіні** необов'язково проходитиме горизонтально, а отже вона не придатна для нівелювання.

Вертикальне вирівнювання (див. мал. D): Отвір для лазерного променя для лінійного режиму **5** повинен дивитися вгору, а алюмінієва опорна поверхня **2** вимірювального приладу повинна дивитися вбік. За допомогою ватерпаса **3** вирівняйте вимірювальний прилад вертикально. Уздовж вертикальної лазерної лінії можна вирівнювати, напр., верхні та нижні шафи.

Вирівнювання за реперними точками (див. мал. E): Поверніть вимірювальний прилад під будь-яким необхідним кутом, щоб вирівняти лазерну лінію за реперними точками. Завдяки цьому можна, напр., повісити рами для картин паралельно до сходів або схилю даху.

Перенесення/перевірка висоти за допомогою лазерної точки (точковий режим) (див. мал. F)

Встановіть вимірювальний прилад на кріплення для настінного монтажу і вирівняйте його горизонтально (див. «Закріплення/вирівнювання за допомогою кріплення для настінного монтажу», стор. 58).

За допомогою лазерної точки можна, напр., вирівняти по висоті розетки на різних стінах або гачки на гардеробі. Для цього повертайте не сам вимірювальний прилад на кріпленні для настінного монтажу **13**, а верхню частину кріплення для настінного монтажу разом із вимірювальним приладом. При повертанні не чіпайте вимірювальний прилад, щоб він не зсунувся. Перевірте після повертання верхньої частини кріплення для настінного монтажу **13**, чи знаходиться ватерпас для горизонтального вирівнювання **4** ще по центру. Якщо ні, вирівняйте кріплення для настінного монтажу **13** за допомогою юстирувального гвинта до тих пір, **16** поки ватерпас **4** знову не буде по центру.

Робота зі штативом (рекомендовано): Вирівняйте лазерний промінь по необхідній висоті. Перенесіть або перевірте висоту в бажаному місці.

Робота без штатива: Визначте різницю у висоті між лазерним променем і реперною точкою. Перенесіть або перевірте визначену різницю по висоті в бажаному місці.

Перевірка горизонтальної/вертикальної площини за допомогою ватерпасів (див. мал. G)

Ви можете використовувати вимірювальний прилад як ватерпас для перевірки горизонтальної або вертикальної площини, напр., для того, щоб поставити рівно пральну машину або холодильник. Приставте вимірювальний прилад алюмінієвою опорною поверхнею **2** до поверхні, яку Вам потрібно перевірити. При прикладанні до горизонтальних поверхонь алюмінієва опорна поверхня **2** повинна дивитися донизу, при прикладанні до вертикальних поверхонь вихідний отвір для лазерного променя **5** повинен дивитися угору.

Вказівки щодо роботи

- Для позначення завжди використовуйте середину лазерної точки/лазерної лінії. Розмір лазерної точки/лазерної лінії змінюється в залежності від відстані.

58 | Українська**Закріплення/вирівнювання за допомогою кріплення для настінного монтажу**

За допомогою кріплення для настінного монтажу **13** можна закріпити вимірювальний прилад наступним чином:

- **Лінійний режим:** Отвором з тильного боку надіньте кріплення для настінного монтажу на гвинт, що злегка виглядає зі стіни. Закріпіть вимірювальний прилад за допомогою магнітів **8** на металевій пластині для лінійного режиму **14** на кріпленні для настінного монтажу. Щоб вирівняти вимірювальний прилад як потрібно, поверніть верхню частину кріплення для настінного монтажу.
- **Точковий режим:** Встановіть кріплення для настінного монтажу гніздом під штапів **17** на різьбу 1/4" штапика і затисніть його фіксуючим гвинтом штапика. Грубо вирівняйте штапик. При роботі без штапика кладіть кріплення для настінного монтажу на максимально горизонтальну поверхню. Встановіть вимірювальний прилад алюмінієвою опорною поверхнею **2** вниз на кріплення для настінного монтажу. Закріпіть його лівим магнітом **8** (якщо дивитися спереду на вимірювальний пристрій) на металевій пластині для точкового режиму **15** на кріпленні для настінного монтажу. Вирівняйте верхню частину кріплення для настінного монтажу по горизонталі за допомогою юстирувального гвинта **16** кріплення для настінного монтажу і ватерпаса **4** вимірювального приладу. Поверніть верхню частину кріплення для настінного монтажу на 90° і повторіть процедуру вирівнювання.

Окуляри для роботи з лазером (приладдя)

Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло зовнішнього середовища. Завдяки цьому червоне світло лазера здається для очей світлішим.

- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначені для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перевіряйте вимірювальний прилад перед кожним використанням.** Якщо на ньому видні пошкодження або усередині розхиталися деталі, надійна робота вимірювального приладу не гарантована.

Для якісної і безпечної роботи тримайте вимірювальний прилад чистим і сухим. Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не користуйтеся мийними засобами і розчинниками.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

60 | Українська

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істеппей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмсақ сөмке немесе пластик кейсте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралын қауіпсіз және сенімді пайдалану үшін барлық нұсқауларды мұқият оқып, жұмыс барысында ескеріңіз. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу құралындағы ескертулерді көрінбейтін қылмаңыз. **ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҒЫЗ.**

- ▶ Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қауіпті сәулеге шалынуға алып келуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралы ескерту тақтасымен жабдықталған (өлшеу құралының суретінде графика бетінде 7 нөмірімен белгіленген).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
2014<1mW
do not stare into beam 635nm-650nm

- ▶ Егер ескерту жапсырмасы сіздің еліңіз тілінде болмаса, алғашқы пайдаланудан алдын оның орнына сіздің еліңіз тілінде болған жапсырманы жабыстрыңыз.



Лазер сәулесін адам немесе жануарларға бағыттамаңыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылған лазер сәулесіне қарамаңыз. Осылай адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға алып келуі және көзді зақымдауы мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер құрылығысында ешқандай өзгертуді орындамаңыз.
- ▶ Лазер көру көзілдірігін қорғаныш көзілдірігі ретінде пайдаланбаңыз. Лазер көру көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ көру үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесінен қорғамайды.
- ▶ Лазер көру көзілдірігін күн көзілдірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз. Лазер көрі көзілдірігі ультракүлгін сәулелерінен толық қорғамай рең көру қабілетін азайтады.
- ▶ Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз. Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.

Қазақша | 63

- ▶ **Балалар лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдаланбасын.** Олар білмей адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шаңды жандырып, өрт тудыруы мүмкін.



Өлшеу құралын кардиостимулятор жанына қоймаңыз.

Магниттер 8 арқылы кардиостимулятор жұмысына әсер ететін өріс жасалады.

- ▶ **Өлшеу құралын магнитті дерек тасымалдаушылар мен магнитке сезімтал аспаптардан алыс ұстаңыз.** Магниттердің 8 әсері қалпына келтіруге болмайтын деректерді жоғалтуға алып келуі мүмкін.

Өнім және қызмет сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Өлшеу құралы дәл көлденең және тік сызықтарды есептеп көрсетуге арналған. Ол және көлденең биіктіктер мен аймақтарды тексеруге және биіктіктерді өткізуге арналған.

Өлшеу құралы тек жабық жұмыс жайларында пайдалануға ғана арналған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- 1 Жұмыс түрін таңдау қосқыш/өшіргіші
- 2 Алюминийлік қою аймағы
- 3 Деңгейді тік бағыттау
- 4 Деңгейді көлденең бағыттау
- 5 Сызықтық жұмысқа қажетті лазердің шығу тесігі
- 6 Қою нүктелері
- 7 Лазер ескерту тақтасы
- 8 Магниттер
- 9 Батарея бөлімі қақпағы
- 10 Нүктелік жұмыс үшін лазер шығу тесігі
- 11 Лазер көру көзілдірігі*
- 12 Таған*

64 | Қазақша

- 13** Қабырғалық ұстағыш
- 14** Метал плита сызықтық жұмыс үшін
- 15** Метал плита нүктелік жұмыс үшін
- 16** Қабырғалық ұстағыштың дәлдеу бұрандасы
- 17** 1/4" штатив қысқышы қабырғалық ұстағышта
- 18** Сериялық нөмір

*** Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды.**

Техникалық мәліметтер

Нүктелік пен сызықтық лазер	PLL 1 P
Өнім нөмірі	3 603 F63 300
Жұмыс аймағы шам.	
– Сызықтық пайдалану ¹⁾	5 м
– Нүктелік пайдалану	20 м
Нивелирлеу дәлдігі ²⁾	±0,5 мм/м
Лазер сызығының ³⁾⁴⁾ ені	
– қашықтығы 1,5 м болғанда	< 2 мм
– қашықтығы 5 м болғанда	< 4 мм
Жұмыс температурасы	+ 5 °C... +40 °C
Сақтау температурасы	-20 °C... +70 °C
Салыстырмалы ауа ылғалдығы макс.	90 %
Лазер сыныпы	2
Лазер түрі	635 – 650 нм, < 1 мВт
Батарейлар	2 x 1,5 В LR3 (AAA)
Пайдалану ұзақтығы шам.	15 с
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	0,14 кг
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі)	154 x 24 x 30 мм

1) қабырғалық ұстағышты пайдаланып **13**; жағымсыз жағдайда, мысалы қатты күн саулеленуінде қысқа жету қашықтығы

2) өлшеу құралының дұрыс күйінде (“Өлшеу құралын орналастыру”, 66 бетінде қараңыз)

3) 25 °C

4) Лазер сызығының ені беттің сапасына және қоршау шарттарына байланысты.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі **18** оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

Жинау

Батареяларды салу/алмастыру (А суретін қараңыз)

Өлшеу құралы үшін алкалин марганец батареясын пайдалану ұсынылады.

Батарея бөлімінің қақпағын **9** ашу үшін оны батарея бөлімінен көрсеткі бағытында шығарыңыз. Жинақтағы батареяларды салыңыз. Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Барлық батареяларды бірдей алмастырыңыз. Тек бір өндірушінің және қуаты бірдей батареяларды пайдаланыңыз.

- ▶ **Егер ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз батареяны өлшеу құралынан алып қойыңыз.** Ұзақ уақыт жатқан батареяларды тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

- ▶ **Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.**
- ▶ **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеуі тиіс.** Оны мысалы автокөлікте ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температура тербелулері жағдайында алдымен өлшеу құралын температурасын дұрыстап соң пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.
- ▶ **Өлшеу құралын қатты соғылудан немесе түсуден сақтаңыз.** Өлшеу құралының зақымдануы себебінен дәлдігі төменделуі мүмкін. Қатты соғылу немесе қағылудан соң лазер сызықтарын белгілі көлденең және тік сызықпен салыстырыңыз.

Қосу/өшіру

Өлшеу құралын **қосу** үшін сызықтық жұмыста қосқыш/өшіргішті **1 “–”** күйіне жылжытыңыз, нүктелік жұмыста **“●”** күйіне. Өлшеу құралы қосудан кейін таңдалған жұмыс түріне қарай лазер сызығын **5** шығыс тесігінен (сызықтық жұмыс) немесе **10** (нүктелік жұмыс) жібереді.

- ▶ **Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық сәулесіне өзіңіз қарамаңыз.**

Өлшеу құралын **өшіру** үшін қосқыш/өшіргішті **1** орта күйіне жылжытыңыз.

66 | Қазақша

- **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.

Энергия қуатын үнемдеу үшін өлшеу құралын тек пайдаланарда қосыңыз.

Өлшеу функциялары

Ескерте: Берілген нивелирлеу дәлдігі лазер сызығының **3** мен **4** уровендеріне қарап теңестіруге тиісті.

Өлшеу құралын орналастыру (В суретін қараңыз)

Уровеньдер арқылы дәл теңестіру үшін өлшеу құралының күйі маңызды болады.

Берілген нивелирлеу дәлдігі тек өлшеу құралы дұрыс орналасқанда жетіледі:

- Уровень **4** көмегімен көлденең теңестіруде сызықтық жұмыс үшін лазер шығыс тесігі **5** көлденең тұрып өлшеу құралының алюминийлік қою аймағы **2** төменге көрсетуі керек.
- Уровень **3** көмегімен тік теңестіруде сызықтық жұмыс үшін өлшеу құралының лазер шығыс тесігі **5** жоғарыға, ал алюминий қою аймағы **2** жанын көрсетуі керек.

Лазер сызығы арқылы теңестіру (сызықтық жұмыс)

Өлшеу құралын қабырғалық ұстағышта **13** (“Қабырғалық ұстағышты бекіту/теңестіру” б67 бетінде қараңыз) бекітіп үш қою нүктесімен **6** қабырғаға қойыңыз немесе магниттермен **8** басқа магниттік аймақта бекітіңіз.

Көлденең теңестіру (C–D суреттерін қараңыз): Сызықтық жұмыс үшін лазер шығыс тесігі **5** көлденең жатуы керек және өлшеу құралының алюминийлік қою аймағы **2** төменге көрсетуі керек. Өлшеу құралын уровень **4** көмегімен көлденең теңестіріңіз. Көлденең лазер сызығы бойы, мысалы, суретте рамасын немесе текшені теңестіру мүмкін.

Ескерте: Лазер сызығы менен көлденең теңестіру тек өлшеу құралын қойылған аймақта мүмкін болады. Өлшеу құралы уровень көмегімен теңестірілген болса да лазер сызығы **көлденең қабырғада** көлденең тұрмауы мүмкін болып нивелирлеуге жарамды болмауы мүмкін.

Тік теңестіру (D суретін қараңыз): Сызықтық жұмыс үшін лазер шығу тесігі **5** жоғарыға және өлшеу құралының алюминийлік қою аймағы **2** жаңға көрсетуі керек. Өлшеу құралын уровень **3** көмегімен тік теңестіріңіз. Тік лазер сызығы бойы, мысалы, төменгі немесе жоғарғы шкафтарды теңестіру мүмкін.

Негізгі нүктелерден теңестіру (E суретін қараңыз): Өлшеу құралын кез келген бұрышқа бұрап лазер сызығын негізгі нүктелерде теңестіріңіз. Онымен, мысалы, сурет рамасын сатыға немесе шатырға теңестіріп асуыңыз мүмкін.

Биіктіктерді лазер сызығы арқылы өткізу/тексеру (нүктелік жұмыс) (F суретін қараңыз)

Өлшеу құралын қабырға ұстағышына салып оны көлденең теңестіріңіз (“Қабырғалық ұстағышты бекіту/теңестіру” бетінде қараңыз 67)

Лазер нүктесінің көмегімен, мысалы, розеткаларды түрлі қабырға немесе ілгіштерде гардеробта бір биіктікте асу мүмкін. Ол үшін қабырға ұстағышының жоғарғы бөлігін **13** өлшеу құралымен бұрыңыз, өлшеу құралын өзін қабырғалық ұстағышта емес. Бұрауда өлшеу құралына тиіменіз, әйтпесе ол жылжып кетуі мүмкін. Қабырғалық ұстағыштың **13** жоғарғы бөлігін бұрағаннан соң, көлденең теңестіру **4** уровені әлі ортада тұруына көз жеткізіңіз. Онда болмаса, қабырғалық ұстағыштың **13** теңестіруін дәлдеу бұрандасымен **16** уровень **4** қайта ортада тұрғанша түзетіңіз.

Штативпен жұмыс істеу (ұсынылған): лазер сәулесін керекті биіктікке бағыттаңыз. Биіктікті нысандық жерге тасымалдаңыз немесе тексеріңіз.

Штативсіз жұмыс істеу: Лазер сызығы мен таяныш нүкте арасындағы биіктіктер айырмашылығын өлшеңіз. Өлшенген биіктік аралығын нысандық жерге тасымалдаңыз немесе тексеріңіз.

Көлденең/тік күйін уровнемен тексеруге болады (G суретін қараңыз)

Өлшеу құралын уровнемді пайдаланып, көлденең және тік күйлерді, мысалы, кір жуғыш машина немесе суытқышты тік орнатуды тексеру үшін пайдалану мүмкін. Өлшеу құралын **2** алюминийлік қою аймағымен тексерілетін бетке қойыңыз. Көлденең беттерге қоюда алюминий қою аймағы **2** төменге, ал тік беттерге қоюда сызықтық жұмыс үшін лазер шығыс тесігі **5** жоғарыға көрсетуі керек.

Пайдалану нұсқаулары

- ▶ **Белгілеу үшін әрдайым тек лазер нүктесінің немесе лазер сызығының орталығын пайдаланыңыз.** Лазер нүктесінің өлшемі немесе лазер сызығының ені қашықтықпен өзгереді.

Қабырғалық ұстағышты бекіту/теңестіру

Қабырғалық ұстағышпен **13** өлшеу құралын төмендегідей бекітіңіз:

- **сызықтық жұмыс:** Қабырғалық ұстағышты артындағы тесігімен қабырғадан аз шығып тұрған бұрандаға орнатыңыз. Өлшеу құралын магниттерде **8** қабырғалық ұстағыштың сызықтық жұмыстағы **14** метал тақтада бекітіңіз. Қабырғалық ұстағыштың жоғарғы жағын бұрап өлшеу құралын қажеттілік бойынша теңестіріңіз.
- **Нүктелік жұмыс:** Өлшеу құралын штатив патронымен **17** штативтің 1/4" бұрандасына салып, штативті бекіткіш бұрандасымен бекітіңіз. Штативті дөрекі теңестіріңіз. Штативсіз жұмыс істеуде қабырғалық ұстағышты мүмкіншілік бойынша көлденең аймаққа қойыңыз.

68 | Қазақша

Өлшеу құралын **2** алюминийлік қою аймағын төменге қаратып қабырғалық ұстағышқа қойыңыз. Оны солғы магнитпен **8** (өлшеу құралының алдынан қарағанда) қабырғалық ұстағыштың нүктелік жұмыс метал тақтасында **15** орнатыңыз.

Қабырғалық ұстағыштың жоғарғы жағын қабырғалық ұстағыштың дәлдеу бұрандасының **16** және өлшеу құралының уровенімен **4** көлденең теңестіріңіз. Қабырғалық ұстағыштың жоғарғы жағын 90° бұрап теңестіруді қайталаңыз.

Лазер көру көзілдірігі (керек-жарақтар)

Лазер көру көзілдірігі қоршау жарығын сүзгілейді. Ол арқылы лазердің қызыл жарығы көз үшін жарқынырақ болады.

► Лазер көру көзілдірігін қорғаныш көзілдірігі ретінде пайдаланбаңыз.

Лазер көру көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ көру үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесінен қорғамайды.

► Лазер көру көзілдірігін күн көзілдірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.

Лазер көрі көзілдірігі ультрaфиолет сәулелерінен толық қорғамай рең көру қабилетін азайтады.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

► Өлшеу құралын әр пайдаланудан алдын тексеріңіз.

Өлшеу құралының ішінде көрінетін зақымдар немесе бос бөлшектер болса оның жұмыс сенімді болмайды.

Жақсы әрі сенімді жұмыс істеу үшін өлшеу құралын таза және құрғақ ұстаңыз.

Ластануларды суланған, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жұғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Қазақша | 69

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және келілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС “Роберт Бош”

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Өлшеу құралын, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Toate instrucțiunile trebuie citite și respectate pentru a lucra nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați nicio dată indicatoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le de nerecunoscut. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII BUNE PREZENȚELE INSTRUCȚIUNI ȘI DAȚI-LE MAI DEPARTE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- ▶ **Atenție** – în cazul în care se folosesc alte dispozitive de comandă sau de ajustare decât cele indicate în prezenta sau dacă se execută alte proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la radiații.
- ▶ Aparatul de măsură se livrează cu o plăcuță de avertizare (în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul 7).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
2014<1mW
do not stare into beam _635nm-650nm

- ▶ Dacă textul plăcuței de avertizare nu este în limba țării dumneavoastră, înainte de prima utilizare, lipiți deasupra acesteia eticheta autocolantă în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.



Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavoastră direct raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta ați putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătămă ochii.

- ▶ În cazul în care raza laser vă nimereste în ochi, trebuie să închideți voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- ▶ Nu aduceți modificări echipamentului laser.
- ▶ Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser, dar nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.

- ▶ **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultraviolete și vă diminuează gradul de percepție a culorilor.
- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu permiteți copiilor să folosească nesupravegheați aparatul de măsură cu laser.** Ei pot provoca în mod accidental orbirea persoanelor.
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.



Nu aduceți aparatul de măsură în apropierea stimulatoarelor cardiace. Câmpul generat de magnetii 8 poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace.

- ▶ **Țineți aparatul de măsură departe de suporturi magnetice de date și de aparate sensibile din punct de vedere magnetic.** Atracția exercitată de magnetii 8 poate provoca pierderea ireversibilă a datelor.

Descrierea produsului și a performanțelor

Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat determinării și indicării liniilor perfect orizontale și verticale. El este de asemeni adecvat pentru verificarea liniilor de nivelare resp. a suprafețelor orizontale cât și pentru transferarea înălțimilor.

Aparatul de măsură este destinat exclusiv utilizării în spații închise.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1 Întrerupător pornit/oprit cu selectarea modului de funcționare
- 2 Suprafață de sprijin din aluminiu
- 3 Nivelă pentru aliniere verticală
- 4 Nivelă pentru aliniere orizontală
- 5 Orificiu ieșire laser pentru modul liniar
- 6 Puncte de sprijin
- 7 Plăcuță de avertizare laser

72 | Română

- 8** Magneți
- 9** Capac compartiment baterie
- 10** Orificiu ieșire laser pentru modul punctiform
- 11** Ochelari optici pentru laser*
- 12** Stativ*
- 13** Suport de perete
- 14** Placă de metal pentru modul liniar
- 15** Placă de metal pentru modul punctiform
- 16** Șurub de ajustare suport de perete
- 17** Prindere stativ 1/4" pe suport de perete
- 18** Număr de serie

* **Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în setul de livrare standard.**

Date tehnice

Nivelă laser cu puncte și linii	PLL 1 P
Număr de identificare	3 603 F63 300
Domeniu de lucru până la aproximativ	
– Mod liniar ¹⁾	5 m
– Modul punctiform	20 m
Precizie de nivelare ²⁾	± 0,5 mm/m
Lățimea liniei laser ³⁾⁴⁾	
– la o distanță de 1,5 m	< 2 mm
– la o distanță de 5 m	< 4 mm
Temperatură de lucru	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatură de depozitare	- 20 °C... + 70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului	90 %
Clasa laser	2

1) în cazul utilizării suportului de perete **13**; în caz de condiții nefavorabile, ca de exemplu radiații solare prea puternice, raza de acțiune este mai mică

2) cu condiția poziționării corecte a aparatului de măsură (vezi „Poziționarea aparatului de măsură”, pagina 74)

3) 25 °C

4) Lățimea liniei laser depinde de structura suprafeței și de condițiile de mediu.

Numărul de serie **18** de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

Română | 73

Nivelă laser cu puncte și linii**PLL 1 P**

Tip laser	635 – 650 nm, < 1 mW
Baterii	2 x 1,5 V LRR3 (AAA)
Durată de funcționare aprox.	15 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	154 x 24 x 30 mm

1) În cazul utilizării suportului de perete **13**; în caz de condiții nefavorabile, ca de exemplu radiații solare prea puternice, raza de acțiune este mai mică

2) cu condiția poziționării corecte a aparatului de măsură (vezi „Poziționarea aparatului de măsură”, pagina 74)

3) 25 °C

4) Lățimea liniei laser depinde de structura suprafeței și de condițiile de mediu.

Numărul de serie **18** de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor (vezi figura A)

Pentru buna funcționare a aparatului de măsură se recomandă folosirea bateriilor alcaline cu mangan.

Pentru a deschide capacul compartimentului de baterii **9**, împingeți-l în direcția săgeții de pe compartimentul de baterii. Introduceți bateriile din setul de livrare. Respectați polaritatea corectă conform schiței din interiorul compartimentului de baterii.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de aceeași fabricație și capacitate.

- ▶ **Extrageți bateriile din aparatul de măsură în cazul în care nu-l veți folosi un timp mai îndelungat.** În caz de depozitare mai îndelungată bateriile se pot coroda și autodescărca.

Funcționare

Punere în funcțiune

- ▶ **Feriți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.**

74 | Română

- ▶ **Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variații extreme de temperatură.** De ex. nu-l lăsați prea mult timp în autoturism. În cazul unor variații mai mari de temperatură lăsați mai întâi aparatul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcțiune. Temperaturile sau variațiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de măsură.
- ▶ **Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** Deteriorările aparatului de măsură pot afecta precizia acestuia. După un șoc puternic sau după o cădere, pentru control, comparați liniile laser cu o linie de referință orizontală sau verticală cunoscută.

Conectare/deconectare

Pentru **conectarea** aparatului de măsură în modul liniar împingeți întrerupătorul pornit/oprit **1** în poziția „–“, iar pentru conectare în modul punctiform, în poziția „●“. Aparatul de măsură emite imediat după conectare, în funcție de modul de funcționare ales, o rază laser din orificiul de ieșire **5** (modul liniar) sau **10** (modul punctiform).

- ▶ **Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct în raza laser, nici chiar de la distanță mai mare.**

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură împingeți întrerupătorul pornit/oprit **1** în poziția mediană.

- ▶ **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură pornit și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.

Dacă nu folosiți aparatul de măsură, deconectați-l, pentru a economisi energie.

Funcții de măsurare

Indicație: Precizia de nivelare specificată este valabilă în cazul alinierii razei laser cu nivelele cu bulă de aer **3** și **4**.

Poziționarea aparatului de măsură (vezi figura B)

Poziția aparatului de măsură este importantă în scopul alinierii precise cu ajutorul nivelelor cu bulă de aer.

Precizia de nivelare specificată va fi atinsă numai dacă aparatul de măsură va fi poziționat corect:

- La alinierea orizontală cu ajutorul nivelei **4** orificiul de ieșire laser pentru modul liniar **5** trebuie să fie așezat orizontal iar suprafața de sprijin din aluminiu **2** a aparatului de măsură trebuie să fie îndreptată în jos.
- La alinierea verticală cu ajutorul nivelei **3** orificiul de ieșire laser pentru modul liniar **5** trebuie să fie îndreptat în sus iar suprafața de sprijin din aluminiu **2** a aparatului de măsură trebuie să fie îndreptată spre lateral.

Aliniere cu ajutorul liniei laser (modul liniar)

Fixați aparatul de măsură pe suportul de perete **13** (vezi „Fixare/aliniere cu suport de perete”, pagina 76), puneți-l cu cele trei puncte de sprijin **6** pe perete sau fixați-l cu magneții **8** pe o altă suprafață magnetică.

Alinierea orizontală (vezi figurile C – D): orificiul de ieșire laser pentru modul liniar **5** trebuie să fie așezat orizontal iar suprafața de sprijin din aluminiu **2** a aparatului de măsură trebuie să arate în jos. Nivelati orizontal aparatul de măsură cu ajutorul nivelei **4**. De-a lungul liniei laser orizontale puteți alinia de exemplu rame de tablouri sau etajere.

Indicație: alinierea orizontală cu ajutorul liniei laser este posibilă numai pe acea suprafață pe care a fost așezat aparatul de măsură. Chiar dacă aparatul de măsură a fost nivelat cu ajutorul nivelei, linia laser proiectată **pe un perete transversal** nu este în mod obligatoriu orizontală iar din acest motiv nu este aptă pentru nivelare.

Alinierea verticală (vezi figura D): orificiul de ieșire laser pentru modul liniar **5** trebuie să arate în sus iar suprafața de sprijin din aluminiu **2** a aparatului de măsură trebuie să fie îndreptată spre lateral. Nivelati vertical aparatul de măsură cu ajutorul nivelei **3**. De-a lungul liniei laser verticale puteți alinia de exemplu dulapuri suspendate și corpurile inferioare aferente.

Alinierea în raport cu anumite puncte de referință (vezi figura E): rotiți aparatul de măsură în orice unghi dorit pentru a alinia linia laser la punctele de referință. Astfel, veți putea de exemplu atârna rame de tablouri paralele cu o scară sau o pantă de acoperiș.

Tansferarea/verificarea înălțimilor cu punctul laser (modul punctiform) (vezi figura F)

Puneți aparatul de măsură pe suportul de perete și nivelati-l orizontal (vezi „Fixare/aliniere cu suport de perete”, pagina 76).

Cu ajutorul punctului laser puteți, de exemplu, alinia la aceeași înălțime, prize situate pe pereți diferiți sau aduce la nivel cuierele din interiorul unui șifonier. Rotiți în acest scop partea superioară a suportului de perete **13** cu aparatul de măsură, nu aparatul de măsură pe suportul de perete. Aveți grijă să nu atingeți aparatul de măsură în timpul rotirii, altfel acesta s-ar putea deplasa. Controlați, după rotirea părții superioare a suportului de perete **13**, dacă nivela cu bulă pentru aliniere orizontală **4** mai este încă poziționată central. Dacă nu este așa, corecțați alinierea suportului de perete **13** cu șurubul de ajustare **16** până când nivela cu bulă **4** se va afla din nou în poziție centrală. Lucrul cu stativ (recomandat): aliniați raza laser la înălțimea dorită. Transferați resp. verificați înălțimea la locul vizat.

76 | Română

Lucrul fără stativ: determinați diferența de nivel dintre raza laser și înălțimea punctului de referință. Transferați resp. verificați diferența de nivel măsurată în locul vizat.

Verificarea liniilor orizontale/verticale prin intermediul nivelelor cu bulă de aer (vezi figura G)

Puteți folosi aparatul de măsură ca pe un boboc pentru verificarea liniilor orizontale sau verticale, de exemplu, pentru a așeza drept o mașină de spălat sau un frigider. Puneți aparatul de măsură cu placa de sprijin din aluminiu **2** pe suprafața care trebuie verificată. La așezarea pe suprafețe orizontale, placa de sprijin din aluminiu **2** trebuie să fie îndreptată în jos, la așezarea pe suprafețe verticale, orificiul de ieșire laser pentru modul liniar **5** trebuie să fie îndreptat în sus.

Instrucțiuni de lucru

- **Pentru marcarea folosiți întotdeauna numai centrul punctului laser resp. al liniei laser.** Mărimea punctului laser resp. lățimea liniei laser se modifică în funcție de depărtare.

Fixare/aliniere cu suport de perete

Cu ajutorul suportului de perete **13** puteți fixa aparatul de măsură după cum urmează:

- **Modul liniar:** puneți aparatul de măsură cu degajarea de pe partea posterioară pe un șurub ieșit puțin în afară din perete. Fixați aparatul de măsură cu magnetii **8** pe placa de metal pentru modul liniar **14** a suportului de perete. Rotiți partea superioară a suportului de perete pentru a nivela după dorință aparatul de măsură.
- **Modul punctiform:** puneți suportul de perete cu orificiul de prindere pentru stativ **17** pe filetul de 1/4" al stativului și fixați-l prin înșurubare cu șurubul de fixare al stativului. Nivelati brut stativul. În cazul lucrului fără stativ puneți suportul de perete pe o suprafață cât mai orizontală posibil.

Puneți aparatul de măsură cu suprafața de sprijin din aluminiu **2** în jos pe suportul de perete. Fixați-l cu magnetul din stânga **8** (văzut dinspre partea anterioară a aparatului de măsură) pe placa de metal pentru modul punctiform **15** a suportului de perete.

Aliniați orizontal partea superioară a suportului de perete cu ajutorul șurubului de ajustare **16** a suportului de perete și al nivelei **4** aparatului de măsură. Rotiți partea superioară a aparatului de măsură cu 90° și repetați alinierea.

Ochelari optici pentru laser (accesoriu)

Ochelarii optici pentru laser filtrează lumina ambiantă. În acest mod lumina roșie a laserului pare mai puternică pentru ochi.

- **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser, dar nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.

- **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în trafic rutier.** Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultraviolete și vă diminuează gradul de percepție a culorilor.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- **Verificați aparatul de măsură înainte de fiecare utilizare.** În caz de deteriorări vizibile sau dacă există piese desprinse sau slăbite în interiorul aparatului, nu mai este garantată funcționarea sigură a acestuia.

Mențineți întotdeauna aparatul curat și uscat, pentru a putea lucra bine și sigur.

Ștergeți-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

78 | Български

România

Robert Bosch SRL
 Centru de service Bosch
 Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
 013937 București
 Tel. service scule electrice: (021) 4057540
 Fax: (021) 4057566
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
 Tel. consultanță clienți: (021) 4057500
 Fax: (021) 2331313
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
 www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de măsură, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aparatele de măsură și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și dirijate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български**Указания за безопасна работа**

За да работите безопасно и сигурно с измервателния уред, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. **СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО И ПРИ ПРОДАЖБА/ЗАЕМАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С НЕГО.**

- ▶ **Внимание** – ако бъдат използвани различни от приведените тук приспособления за обслужване или настройване или ако се изпълняват други процедури, това може да Ви изложи на опасно облъчване.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (обозначение с № 7 на изображението на измервателния уред на страницата с фигурите).



- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка не е на Вашия език, преди пускане в експлоатация залепете върху табелката включения в комплектната стикер с текст на Вашия език.



Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение. Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.
- ▶ Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила. Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.
- ▶ Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение. Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
- ▶ Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред. Могат неволно да заслепят други хора.
- ▶ Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове. В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.



Не доближавайте измервателния уред до сърдечни стимулатори. Магнитите **8** създават поле, което може да наруши функционирането на сърдечни стимулатори.

- ▶ **Дръжте електроуред далеч от магнитни носители на информация и чувствителни към магнитни полета уреди.** В резултат на действието на магнитите **8** може да се стигне до необратима загуба на информация.

Описание на продукта и възможностите му

Предназначение на уреда

Измервателният инструмент е предназначен за определяне и разчертаване на прецизно хоризонтални и вертикални линии. Освен това той е подходящ за проверка на хоризонтални строителни линии, респ. равнини, както и за пренасяне на коти.

Измервателният уред е предназначен за използване само в затворени помеще-ния.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигурите.

- 1** Пусков прекъсвач с избор на режима на работа
- 2** Алуминиева плоча за поставяне
- 3** Либела за вертикално ориентиране
- 4** Либела за хоризонтално ориентиране
- 5** Изходящ отвор за лазерния лъч при линеен режим
- 6** Контактни точки
- 7** Предупредителна табелка за лазерния лъч
- 8** Магнити
- 9** Капак на гнездото за батерии
- 10** Изходящ отвор за лазерния лъч при точков режим
- 11** Очила за наблюдаване на лазерния лъч*
- 12** Статив*
- 13** Стойка за закрепване към стена
- 14** Метална плоча за линеен режим
- 15** Метална плоча за точков режим

- 16** Регулиращ винт за захващане към стена
17 Резбови отвор 1/4" за захващане към статив
18 Серийен номер

* Изобразените на фигурите или описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в комплектовката.

Технически данни

Точков и линеен лазерен уред	PLL 1 P
Каталожен номер	3 603 F63 300
Работен диапазон до пригл.	
– Линеен режим ¹⁾	5 m
– Точков режим	20 m
Точност на нивелиране ²⁾	± 0,5 mm/m
Ширина на лазерната линия ³⁾⁴⁾	
– на разстояние 1,5 m	< 2 mm
– на разстояние 5 m	< 4 mm
Работен температурен диапазон	+ 5 °C... + 40 °C
Температурен диапазон за съхраняване	- 20 °C... + 70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.	90 %
Клас лазер	2
Тип лазер	635 – 650 nm, < 1 mW
Батерии	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Продължителност на работа, пригл.	15 h
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	0,14 kg
Размери (дължина x ширина x височина)	154 x 24 x 30 mm

1) при използване на стойката за захващане към стена **13**; при неблагоприятни условия, напр. силна слънчева светлина, обхващат е по-малък

2) при правилно положение на измервателния уред (вижте „Позициониране на измервателния уред“, страница 83)

3) при 25 °C

4) Широчината на лазерната линия зависи от грапавостта на повърхността и околните условия. За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **18** на табелката му.

Монтиране

Поставяне/смяна на батериите (вижте фиг. А)

Препоръчва се за работа с измервателния уред да се ползват алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **9** го преместете по посока на стрелката и го издърпайте от гнездото за батерии. Поставете включените в комплекттовката батерии. При това внимавайте за правилната им полярност съгласно изображението от вътрешната страна на гнездото за батерии.

Винаги заменяйте всички батерии едновременно. Използвайте само батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- ▶ **Ако продължително време няма да използвате уреда, изваждайте батериите от него.** При продължително съхраняване батериите могат да протекат и да се саморазредят.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

- ▶ **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**
- ▶ **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателния уред да се темперира, преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- ▶ **Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния инструмент.** Вследствие на увреждане на измервателния уред точността може да бъде влошена. След силен удар или изпускане за проверка сравнете лазерните линии с известна референтна хоризонтала или вертикала.

Включване и изключване

За **включване** на измервателния уред в линеен режим преместете пусковия прекъсвач **1** в позиция „—“, за включване в точков режим – в позиция „●“. Веднага след включването в зависимост от избрания режим на работа измервателният инструмент излъчва един лазерен лъч през отвора **5** (линеен режим) или **10** (точков режим).

- ▶ **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

За **изключване** на измервателния инструмент преместете пусковия прекъсвач **1** до средна позиция.

► **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

Когато не използвате измервателния уред, го изключвайте, за да пестите енергия.

Режими на измерване

Упътване: Посочената точност на нивелиране се отнася до отклонението на лъча спрямо либелите **3** и **4**.

Позициониране на измервателния уред (вижте фиг. В)

За прецизното подравняване с помощта на либелите определящо е положението на измервателния уред.

Посочената точност на нивелиране се достига само ако измервателният уред бъде поставен правилно:

- При хоризонтална позиция с помощта на либелата **4** изходящият отвор за лазерния лъч при линеен режим **5** трябва да е разположен хоризонтално, а алуминиевата повърхност за поставяне на измервателния инструмент **2** да е отдолу.
- При вертикална позиция с помощта на либелата **3** изходящият отвор за лазерния лъч при линеен режим **5** трябва да е обърнат нагоре, а алуминиевата повърхност за поставяне на измервателния инструмент **2** – настрани.

Подравняване с помощта на лазерна линия (линеен режим)

Монтирайте измервателния уред към стойката за захващане към стена **13** (вижте „Захващане/насочване със стойката за стена“, страница 85), допрете трите контактни точки **6** до стената или го захванете с помощта на магнитите **8** към намагнетизираща се повърхност.

Подравняване по хоризонтала (вижте фигури C–D): изходящият отвор за лазерния лъч при линеен режим **5** трябва да е разположен хоризонтално, а алуминиевата повърхност за поставяне на измервателния инструмент **2** да е отдолу. С помощта на либелата **4** ориентирайте измервателния инструмент хоризонтално. По продължение на хоризонталната лазерна линия можете да подравнявате напр. рамки на картини или шкафове.

Упътване: Подравняване по хоризонтала с помощта на лазерната линия е възможно само върху повърхността, към която е монтиран измервателния уред. Дори и когато измервателният уред е ориентиран строго хоризонтално с помощта на либелата, **ако стената е наклонена**, лазерната линия може и да не е хоризонтална, поради което да не е подходяща за нивелиране.

84 | Български

Подравняване по вертикала (вижте фиг. D): изходящият отвор за лазерния лъч при линеен режим **5** трябва да е обърнат нагоре, а алуминиевата повърхност за поставяне на измервателния инструмент **2** – настрани. С помощта на либелата **3** ориентирайте измервателния инструмент вертикално. По продължение на вертикалната лазерна линия можете напр. да подравните горен и долен ред шкафове.

Подравняване спрямо реперни точки (вижте фиг. E): завъртете измервателния уред под ъгъл, за да подравните лазерната линия спрямо отпразнените точки. Така можете да подравните напр. рамки на картини успоредно на стълба или скат на покрив.

Пренасяне/проверка на коти с помощта на лазерна точка (точков режим) (вижте фиг. F)

Монтирайте измервателния инструмент към стойката за стена и го ориентирайте хоризонтално (вижте „Захващане/насочване със стойката за стена“, страница 85).

С помощта на лазерната точка можете напр. да подравните по височина контакти на различни стени или куки на гардероб. За целта завъртайте горната част на стойката **13** заедно с измервателния уред, а не измервателния уред спрямо стойката. При завъртането внимавайте да не допирате измервателния уред, защото може да го изместите. След завъртане на горната част на стойката **13** се уверявайте, че либелата за хоризонтално подравняване **4** е в средна позиция. Ако това не е така, коригирайте подравняването на стойката за окачване на стена **13** с помощта на регулиращия винт **16**, докато доведете либелата **4** отново в средна позиция.

Работа със статив (препоръчително): подравнете лазерния лъч на желаната височина. Пренесете, респ. проверете височината в желаната точка.

Работа без статив: определете разликата във височина между лазерния лъч и референтната точка. Пренесете, респ. проверете измерената разлика във височините в желаната точка.

Проверка на хоризонтали/вертикали с помощта на либелите (вижте фигура G)

Можете да използвате измервателния инструмент като водна либела за проверка на хоризонтали или вертикали, напр. за да монтирате перална машина или хладилник вертикално. Допрете алуминиевата повърхност на измервателния инструмент **2** до проверяваната повърхност. При допиране до хоризонтални равнини алуминиевата повърхност **2** трябва да е насочена надолу, при допиране до вертикални повърхности отворът за изходящия лазерен лъч **5** трябва да е нагоре.

Указания за работа

- ▶ **Винаги маркирайте центъра на лазерната точка, респ. на лазерната линия.** С разстоянието големината на лазерната точка, респ. на лазерната линия се променя.

Захващане/насочване със стойката за стена

С помощта на стойката за стена **13** можете да захванете измервателния инструмент, както следва:

- **Линеен режим:** поставете стойката за стена с отвора на гърба върху винт, който се подава малко от стената. Захванете измервателния инструмент с магнитите **8** към металната плоча за линеен режим **14** Завъртете горната част на стойката за стена, за да насочите измервателния инструмент в желаната посока.
- **Точков режим:** поставете стойката за стена с резбовия отвор $1/4"$ за захващане към статив **17** и я затегнете с винта на статива. Насочете грубо статива. При работа без статив поставете стойката за стена върху по възможност хоризонтална повърхност.

Поставете измервателния инструмент върху стойката за стена с алуминиевата повърхност **2** надолу. Захванете я с левия магнит **8** (погледнато от предната страна на измервателния инструмент) към металната плоча за точков режим **15** стойката за стена.

Подравнете хоризонтално горната част на стойката за стена с помощта на регулиращия винт **16** на стойката за стена и либелата **4** на измервателния инструмент. Завъртете горната част на стойката за стена на 90° и повторете хоризонталното подравняване.

Очила за наблюдаване на лазерния лъч (допълнително приспособление)

Очилата за наблюдаване на лазерния лъч филтрират околната светлина. Така червената светлина на лазерния лъч се възприема по-лесно от окото.

- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила.** Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защитата от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- ▶ **Винаги преди употреба проверявайте измервателния уред.** При видими повреди или разхлабени елементи вътре в него използването му не е безопасно.

За да работите качествено и сигурно, дръжте измервателния уред винаги чист и сух.

Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Сервиз и технически съвети

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване

Измервателни уред, дополнителните приспособления и опаковките треба да бидат подложени на еколошка преработка за усвовање на содржаниите се во нив суровини.

Не извршвајте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при битовите отпадници!

Само за страни од ЕС:



Съгласно Европска директива 2012/19/ЕС измервателни уреди и съгласно Европска директива 2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на содржаниите се во нив суровини.

Правата за измененија запазени.

Македонски

Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со овој мерен уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ја оштетувајте ознаката за предупредување на мерниот уред. **ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.**

- ▶ **Внимание** – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ Мерниот уред се испорачува со натпис за предупредување (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна со број 7).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
do not stare into beam 2014<1mW
635nm-650nm

88 | Македонски

- ▶ Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба.



Не го насочувајте ласерскиот зрак на лица или животни и не погледнувајте директно во него или неговата рефлексија.

Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку ласерскиот зрак доспее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од ласерскиот зрак.
- ▶ Не вршете никакви промени на ласерскиот уред.
- ▶ Не ги користете ласерските очила како заштитни очила. Ласерските очила служат за подобро препознавање на ласерскиот зрак, но не заштитуваат од ласерското зрачење.
- ▶ Не ги користете ласерските очила како очила за сонце или пак во сообраќајот. Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не ги оставајте децата да го користат ласерскиот мерен уред без надзор. Може да ги заслепат другите лица поради невнимание.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.



Не го принесувајте мерниот уред во близина на пејсмејкери. Магнетите 8 создаваат поле, кое може да ја наруши функцијата на пејсмејкерите.

- ▶ Држете го мерниот уред подалеку од магнетски носачи на податоци и уреди осетливи на магнет. Поради влијанието на магнетот 8 може да дојде до неповратно губење на податоците.

Опис на производот и моќноста

Употреба со соодветна намена

Мерниот уред е наменет за одредување и прикажување на точни хоризонтални и вертикални линии. Тој исто така е погоден за проверка на хоризонтални висински профили одн. површини како и за пренесување на висини.

Мерниот уред е исклучиво наменет за употреба во затворени простории.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерните апарати на графичката страница.

- 1 Прекинувач за вклучување/исклучување со избор на начинот на работа
- 2 Алуминиумска потпорна површина
- 3 Либела за вертикално центрирање
- 4 Либела за хоризонтално центрирање
- 5 Излезен отвор на ласерот за линиски режим
- 6 Потпорни точки
- 7 Натпис за предупредување на ласерот
- 8 Магнет
- 9 Поклопец на преградата за батеријата
- 10 Излезен отвор на ласерот за точкаст режим
- 11 Ласерски очила*
- 12 Статив*
- 13 Сиден држач
- 14 Метална плоча за линиски режим
- 15 Метална плоча за точкаст режим
- 16 Шраф за подесување на сидниот држач
- 17 Прифат за стативот 1/4" на сидниот држач
- 18 Сериски број

* Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

90 | Македонски

Технички податоци

Точкаст и линиски режим	PLL 1 P
Број на дел/артикл	3 603 F63 300
Работно поле до околу.	
– Линиски режим ¹⁾	5 м
– Точкаст режим	20 м
Точност при нивелирање ²⁾	± 0,5 мм/м
Ширина на ласерската линија ³⁾⁴⁾	
– во 1,5 m отстранување	< 2 мм
– во 5 m отстранување	< 4 мм
Температура при работа	+ 5 °C... + 40 °C
Температура при складирање	- 20 °C... + 70 °C
релативна влажност на воздухот макс.	90 %
Класа на ласер	2
Тип на ласер	635 – 650 nm, < 1 mW
Батерии	2 x 1,5 V LР3 (AAA)
Времетраење на работа околу	15 ч
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	0,14 кг
Димензии (Должина x Ширина x Висина)	154 x 24 x 30 мм

1) при користење на сиден држач **13**; при неповолни услови како на пр. јаки сончеви зраци со мал домет

2) при правилна положба на мерниот уред (види „Позиционирање на мерниот уред“, страна 92)

3) при 25 °C

4) Ширината на ласерската линија зависи од составот на површината и условите на околината.

Серискиот број **18** на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашиот мерен уред.

Монтажа**Ставање/менување на батерии (види слика А)**

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

За отворање на поклопецот на преградата за батерии **9** притиснете ја во правец на стрелката од преградата за батерии. Ставете ги испорачаните батерии. Притоа внимавајте на правилната позиција на половите на батериите во зависност од приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.

- ▶ **Доколку не сте го користеле мерниот уред повеќе време, извадете ги батериите.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

Употреба

Ставање во употреба

- ▶ **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- ▶ **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или осцилации во температурата.** На пр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи осцилации во температурата, оставете го мерниот уред најпрво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или осцилации во температурата, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- ▶ **Избегнувајте ги ударите и превртувањата на мерниот уред.** Доколку се оштети мерниот уред, може да се наруши прецизноста. По тежок пад или удар, споредете ги ласерските линии за контрола со познатата хоризонтална или вертикална референтна линија.

Вклучување/исклучување

За **вклучување** на мерниот уред во линиски режим притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** во позиција „—“, а за вклучување на точкастиот режим во позиција „●“. Во зависност од начинот на работа, веднаш по вклучувањето, мерниот уред испушта ласерски зрак од излезниот отвор **5** (линиски режим) или **10** (точкаст режим).

- ▶ **Не го насочувајте зракот светлина на лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.**

За **исклучување** на мерниот уред притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** во средната позиција.

- ▶ **Не го оставајте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од ласерскиот зрак.

Доколку не го користите мерниот уред, исклучете го, за да заштедите енергија.

92 | Македонски

Мерни функции

Напомена: Наведената точност при нивелирање важи за израмнување на ласерскиот зрак во однос на либелите **3** и **4**.

Позиционирање на мерниот уред (види слика В)

За прецизно израмнување со помош на либелите од големо значење е положбата на мерниот уред.

Наведената точност во нивелирањето ќе се постигне само доколку мерниот уред е правилно позициониран

- При хоризонтално израмнување со помош на либелата **4** излезниот отвор на ласерот за линиски режим **5** мора да лежи хоризонтално и алуминиумската потпорна површина **2** на мерниот уред да покажува надолу.
- При вертикално израмнување со помош на либелата **3** излезниот отвор на ласерот за линиски режим **5** мора да покажува нагоре, а алуминиумската потпорна површина **2** на мерниот уред да покажува на страна.

Израмнување со помош на ласерската линија (линиски режим)

Прицврстете го мерниот уред на ѕидниот држач **13** (види „Прицврстување/израмнување со ѕидниот држач“, страна 93), поставете го со трите потпорни точки **6** на ѕидот или прицврстете го со магнети **8** на друга магнетна површина.

Хоризонтално израмнување (види слики С–D): Излезниот отвор на ласерот за линиски режим **5** мора да лежи хоризонтално и алуминиумската потпорна површина **2** на мерниот уред да покажува надолу. Израмнете го хоризонтално мерниот уред со помош на либелата **4**. По должина на хоризонталната ласерска линија може да израмнувате на пример рамки за слики или регали.

Напомена: Хоризонталното израмнување со помош на ласерската линија е возможно само на површината, на којашто е поставен мерниот уред. Дури и кога мерниот уред ќе се израмни со помош на либела, ласерската линија **на напречен ѕид** не мора да поминува хоризонтално и затоа не е погодна за нивелирање.

Вертикално израмнување (види слика D): Излезниот отвор на ласерот за линиски режим **5** мора да покажува нагоре и алуминиумската потпорна површина **2** на мерниот уред да покажува на страна. Израмнете го вертикално мерниот уред со помош на либелата **3**. По должината на вертикалната ласерска линија може да израмнувате на пр. висечки и подни елементи.

Израмнување по референтни точки (види слика E): Свртете го мерниот уред во саканиот агол, за да ја центрирате ласерската линија во референтните точки. Притоа можете на пример да закачувате рамки за слики паралелно со скалиштето или закосувањето на покривот.

Пренесување/проверка на висини со помош на ласерската точка (точкаст режим) (види слика F)

Поставете го мерниот уред на сидниот држач и израмнете го хоризонтално (види „Прицврстување/израмнување со сидниот држач“, страна 93).

Со помош на ласерската точка може да израмнувате на пр. приклучници на различни сидови или куки за закачување на гардеробата на иста висина. Притоа свртете го горниот дел на сидниот држач **13** со мерниот уред, а не мерниот уред на сидниот држач. Внимавате при вртењето да не го допрете мерниот уред, инаку би можел да се помести. По вртењето на горниот дел на сидниот држач **13** проверете, дали либелата за хоризонтално израмнување **4** е сè уште на средината. Доколку не е, коригирајте го израмнувањето на сидниот држач **13** со шрафот за подесување **16**, додека либелата **4** не дојде повторно на средината.

Работење со статив (препорачано): Израмнете го ласерскиот зрак на саканата висина. Пренесете ја одн. проверете ја висината на целното место.

Работење без статив: Пронајдете ја висинската разлика помеѓу ласерскиот зрак и висината на референтната точка. Пренесете ја одн. проверете ја измерената висинска разлика на целното место.

Проверка на хоризонталата/вертикалата со помош на либела (види слика G)

На тој начин мерниот уред може да се користи како васер-вага за проверка на хоризонтални или вертикални, на пр., за да се постави рамно една машина за перење или еден фрижидер. Поставете го мерниот уред со алуминиумската потпорна површина **2** на површината којашто треба да се провери. При поставување на хоризонталните површини, алуминиумската потпорна површина **2** мора да покажува надолу, а при поставување на вертикални површини излезниот отвор на ласерот за линиски режим **5** мора да покажува нагоре.

Совети при работењето

- ▶ **За обележување користете ја секогаш средината на ласерската точка одн. ласерската линија.** Големината на ласерската точка одн. ширината на ласерската линија се менува согласно растојанието.

Прицврстување/израмнување со сидниот држач

Со помош на сидниот држач **13** може да го прицврстите мерниот уред како што следи:

- **Линиски режим:** Поставете го сидниот држач со отворот на задната страна на шрафот, којшто стрчи малку од сидот. Прицврстете го мерниот уред со магнети **8** на металната плоча за линиски режим **14** на сидниот држач. Свртете го горниот дел на сидниот држач, за да го израмните мерниот уред по желба.

94 | Македонски

- **Точкаст режим:** Поставете го сидниот држач со прифатот за статив **17** на 1/4"-навој на стативот и затегнете го со шрафот за фиксирање на стативот. Грубо подесете го стативот. При работење без статив, поставете го сидниот држач на што е можно похоризонтална површина. Поставете го мерниот уред со алуминиумската потпорна површина **2** надолу на сидниот држач. Прицврстете го со левите магнети **8** (гледано од предната страна на мерниот уред) на металната плоча за точкаст режим **15** на сидниот држач. Израмнете го хоризонтално горниот дел на сидниот држач со помош на шрафот за подесување **16** на сидниот држач и либелата **4** на мерниот уред. Свртете го горниот дел на сидниот држач за 90° и повторете го израмнувањето.

Ласерски очила (опрема)

Ласерските очила ја филтрираат околната светлина. На тој начин црвеното светло на ласерот изгледа посветло за окото.

- ▶ **Не ги користете ласерските очила како заштитни очила.** Ласерските очила служат за подобро препознавање на ласерскиот зрак, но не заштитуваат од ласерското зрачење.
- ▶ **Не ги користете ласерските очила како очила за сонце или пак во сообраќајот.** Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- ▶ **Проверувајте го мерниот уред пред секоја употреба.** Доколку има видливи оштетувања или олабавени делови во внатрешноста на мерниот уред, безбедната функција не е повеќе загарантирана.

Погрижете се мерниот уред да биде постојано чист и сув, за да може добро и безбедно да работите.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д. Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Отстранување

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ



Според европската регулатива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti



Morate da pročitate i obratite pažnju na sva uputstva kako biste sa alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ako merni alat ne upotrebljavate u skladu sa priloženim uputstvima, možete da ugrozite zaštitne mere koje su integrisane u merni alat. Nemojte da dozvolite da pločice sa upozorenjima budu nerazumljive.

DOBRO SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO I PREDAJTE GA ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEDUJETE DALJE.

- ▶ **Oprez** – ako se koriste drugi uredjaji za rad ili podešavanje od onih koji su ovde navedeni, ili izvode drugi postupci, može ovo voditi eksplozijama sa zračenjem.
- ▶ Merni alat se isporučuje sa jednom upozoravajućom tablicom (u prikazu mernog alata označena na grafičkoj stranici sa brojem 7).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
2014 < 1mW
do not stare into beam 635nm-650nm

- ▶ Ako tekst tablice sa opomenom nije na Vašem jeziku, onda prelepите ga prvo puštanja u rad sa isporučenom nalepnicom na jeziku Vaše zemlje.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i sami ne gledajte u direktan ili reflektujući laserski zrak. Na taj način možete da zaslepите lica, prouzrokujez nezgode ili da oštetite oči.

- ▶ Ako lasersko zračenje dođe u oko, morate svesno da zatvorите oko i da glavu odmah okrenete od zraka.
- ▶ Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.
- ▶ Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare. Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju. Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.

- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dopu štaje deci korišćenje mernog alata sa laserom bez nadzora.** Oni bi mogli nenamerno zaslepiti osoblje.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.



Ne dovodite merni alat u blizinu pejsmejkera. Od strane magneta **8** pojavljuje se polje, koje može oštetiti pejsmejkere.

- ▶ **Držite merni alat dalje od magnetnih prenosnika podataka i magnetski osetljivih uređaja.** Delovanjem magneta **8** može doći do nepovratnog gubitka podakata.

Opis proizvoda i rada

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je određen za dobijanje i prikazivanje tačnih horizontalnih i vertikalnih linija. Osim toga je pogodan za kontrolu horizontalnih visinskih oblika odn. površina kao i prenošenje visina.

Merni alat je isključivo zamišljen za rad na zatvorenim mestima upotrebe.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1 Prekidač za uključivanje-/isključivanje sa biranjem vrste rada
- 2 Aluminium-površina naleganja
- 3 Libela za vertikalno centriranje
- 4 Libela za horizontalno centriranje
- 5 Izlazni otvor lasera za linijski rad
- 6 Tačke naleganja
- 7 Laserska tablica sa opomenom
- 8 Magneti

98 | Srpski

- 9** Poklopac prostora za bateriju
- 10** Izlazni otvor lasera za rad u tački
- 11** Laserske naočare za gledanje*
- 12** Stativ*
- 13** Zidni držač
- 14** Metalna ploča za linijski rad
- 15** Metalna ploča za rad u tački
- 16** Zavrtanj za podešavanje zidnog držača
- 17** Prihvat stativa 1/4" na zidnom držaču
- 18** Serijski broj

* **Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni obim isporuka.**

Tehnički podaci

Laser sa tačkom ili linijski	PLL 1 P
Broj predmeta	3 603 F63 300
Radno područje do ca.	
– Rad sa linijama ¹⁾	5 m
– Rad sa tačkom	20 m
Tačnost nivelisanja ²⁾	± 0,5 mm/m
Širina linije lasera ³⁾⁴⁾	
– na 1,5 m udaljenosti	< 2 mm
– na 5 m udaljenosti	< 4 mm
Radna temperatura	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatura skladišta	- 20 °C... + 70 °C
Relativna vlaga vazduha max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 – 650 nm, < 1 mW
Baterije	2 x 1,5 V LR3 (AAA)

1) Pri upotrebi zidnog držača **13**; pri nepovoljnim uslovima kao na primer jakom sunčevom zračenju manja daljina.

2) Pri ispravnom položaju mernog alata (pogledajte „Pozicioniranje mernog alata“, stranicu 100)

3) Pri 25 °C

4) Širina linije lasera zavisi od vrste površine i ambijentalnih uslova.

Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj **18** na tipskoj tablici.

Srpski | 99

Laser sa tačkom ili linijski**PLL 1 P**

Trajanje rada ca.	15 h
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	154 x 24 x 30 mm

- 1) Pri upotrebi zidnog držača **13**; pri nepovoljnim uslovima kao na primer jakom sunčevom zračenju manja daljina.
- 2) Pri ispravnom položaju mernog alata (pogledajte „Pozicioniranje mernog alata“, stranicu 100)
- 3) Pri 25 °C
- 4) Širina linije lasera zavisi od vrste površine i ambijentalnih uslova.

Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj **18** na tipskoj tablici.

Montaža

Ubacivanje baterije/promena (pogledajte sliku A)

Za rad mernog alata preporučuje se primena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca prostora za bateriju **9** pomerite ga u pravcu strelice prostora za bateriju. Ubacite isporučene baterije. Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na unutrašnjoj strani prostora za bateriju.

Menjajte uvek sve baterije istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije jednog proizvođača i sa istim kapacitetom.

- ▶ **Izvadite baterije iz mernog alata, ako ih ne koristite duže vremena.** Baterije mogu pri dužem vremenu korodirati i čak se same isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer u autu duže vreme. Pustite merni alat pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima može se oštetiti preciznost mernog alata.
- ▶ **Izbegavajte snažne udarce ili padove mernog alata.** Oštrenjem mernog alata može se oštetiti tačnost. Uporedite posle snažnog udarca ili pada laserske linije radi kontrole sa nekom poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom linijom.

100 | Srpski

Uključivanje-isključivanje

Za **uključivanje** mernog alata u linijskom radu pomerite prekidač za uključivanje-/isključivanje **1** u poziciju „—“, za uključivanje u radu sa tačkom u poziciju „●“. Merni alat šalje odmah posle uključivanja zavisno od izabrane vrste rada laserski zrak iz izlaznog otvora **5** (linijski rad) ili **10** (rad u tački).

- ▶ **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**

Za **isključivanje** mernog alata pomerite prekidač za uključivanje-/isključivanje **1** u središnju poziciju.

- ▶ **Ne ostavljajte slučajno uključen merni alat i isključite merni alat posle upotrebe.** Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.

Kada ne koristite merni alat, isključite ga da bi štedeli energiju.

Merne funkcije

Uputstvo: Navedena tačnost nivelacije važi za centriranje laserskog zraka u vezi sa libelama **3** i **4**.

Pozicioniranje mernog alata (pogledajte sliku B)

Za precizno centriranje pomoću libela od značaja je dužina mernog alata.

- Navedena tačnost nivelisanja se postiže samo ako je merni alat ispravno pozicioniran:
- Kod horizontalnog centriranja pomoću libele **4** mora izlazni otvor lasera za linijski rad **5** da bude horizontalan i Al-površina naleganja **2** mernog alata da pokazuje nadole.
 - Kod vertikalnog centriranja pomoću libele **3** mora izlazni otvor lasera za linijski rad **5** da pokazuje na gore i Al-površina naleganja **2** mernog alata u stanu.

Centriranje pomoću laserske linije (linijski rad)

Pričvrstite merni alata na zidni držač **13** (pogledajte „Pričvršćivanje/centriranje sa zidnim držačem“, Stranu 102), stavite ga sa tri tačke naleganja **6** na zid ili pričvrstite sa magnetima **8** na nekoj drugoj magnetnoj površini.

Horizontalno centriranje (pogledajte slike C–D): Izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora da bude horizontalan i Al-površina naleganja **2** da pokazuje na dole. Centrirajte merni alat pomoću libele **4** horizontalno. Duž horizontalne linije možete na primer centrirati okvire slika ili regale.

Uputstvo: Horizontalno centriranje pomoću laserske linije je moguće samo na površini, na koju je stavljen merni alat. Čak i ako je merni alat centriran pomoću libele, ne prolazi laserska linija **na poprečnom zidu** jednostavno horizontalno i tako nije pogodna za nivelisanje.

Vertikalno centriranje (pogledajte sliku D): Izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora da pokazuje na gore i Al-površina naleganja **2** mernog alata u stranu. Centrirajte merni alat pomoću libele **3** vertikalno. Duž vertikalne laserske linije možete na primer centrirati viseće elemente.

Centriranje na referentnim tačkama (pogledajte sliku E): Okrenite merni alat u željenom uglu, da bi centrirali lasersku liniju u referentnim tačkama. Time možete na primer obesiti okvir slike paralelno za stepenicama ili krovnom kosinom.

Prenošenje/kontrola visine pomoću laserske tačke (rad u tački) (pogledajte sliku F)

Stavite merni alat na zidni držač i centrirajte ga horizontalno (pogledajte „Pričvršćivanje/centriranje sa zidnim držačem“, Stranu 102).

Pomoću laserske tačke možete na primer na istu visinu da ispravite utičnice na različitim zidovima ili kuke na čiviluku. Za to obrnite gornji deo zidnog držača **13** pomoću mernog alata, ne merni alat na zidnom držaču. Pazite na to, da prilikom obrtanja ne dodirnete merni alat, inače bi mogao da se pomeri. Posle obrtanja kontrolišite gornji deo zidnog držača **13**, da li je libela za vodoravno ispravljanje **4** još uvek u sredini. Ukoliko to nije slučaj, onda korigujte ispravljanje zidnog držača **13** pomoću zavrtnja za podešavanje **16** sve dok libela **4** ponovo ne bude u sredini.

Radite sa stativom (preporučeno): Centrirajte laserskizrak na željenu visinu. Prenesite odn. prekontrolišite visinu na ciljnom mestu.

Radovi bez stativa: Nadajte visinsku razliku između laserskog zraka i visine referentne tačke. Prenesite odn. kontrolišite izmerenu visinsku razliku na ciljnom mestu.

Kontrola horizontale/vertikale pomoću libela (pogledajte sliku G)

Možete upotrebiti merni alat kao vaservagu za kontrolu horizontala ili vertikala, na primer da bi ispravno postavili mašinu za pranje rublja ili neki rashladni orman. Stavite merni alat sa Al-površinom naleganja **2** na površinu koju treba kontrolisati. Pri naleganju na horizontalnu površinu mora Al-površina naleganja **2** da pokazuje na dole, kod stavljanja na vertikalnu površinu mora izlazni otvor lasera za linijski rad **5** da pokazuje na gore.

Uputstva za rad

- ▶ **Upotrebljavajte uvek samo sredinu laserske tačke odnosno laserske linije za markiranje.** Veličina laserske tačke odnosno širina laserske linije menjaju se sa rastojanjem.

102 | Srpski

Pričvršćivanje/centriranje sa zidnim držačem

Pomoću zidnog držača možete pričvrstiti **13** merni alat na sledeći način:

- **Linijski rad:** Stavite zidni držač sa žljebom na poledjini na neki zavrtanj, koji malo izlazi iz zida. Pričvrstite merni alat sa magnetima **8** na metalnoj ploči za linijski rad **14** zidnog držača. Okrenite gornji deo zidnog držača da bi centralirali po želji merni alat.
- **Rad u tački:** Postavite zidni držač sa prihvatom stativa **17** na 1/4"-navoja stative i čvrsto ga stegnite sa zavrnjem stativa za učvršćivanje. Centrirajte stativ grubo. Pri radu bez stativa stavite zidni držač na što je moguće više horizontalnu površinu. Stavite merni alat sa Al-površinom naleganja **2** na dole na zidni držač. Pričvrstite ga sa levim magnetom **8** (gledano sa prednje strane mernog alata) na metalnoj ploči za rad u tački **15** zidnog držača. Centrirajte u horizontalu gornji deo zidnog držača pomoću zavrtnja za centriranje **16** zidnog držača i libele **4** mernog alata. Okrenite gornji deo zidnog držača za 90° i ponovite centriranje.

Laserske naočare za gledanje (pribor)

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svetlost. Tako izgleda crveno svetlo lasera svetlije za oko.

- ▶ **Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare.** Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju.** Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prekontrolišite merni alat pre svake upotrebe.** Kod vidljivih oštećenja ili odpuštenih delova u unutrašnjosti mernog alata nije više obezbeđena sigurna funkcija.

Držite merni alat uvek čist i suv, da bi dobro i sigurno radili.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: (018) 274030
Tel./Fax: (018) 531798
Web: www.keller-nis.com
E-Mail: office@keller-nis.com

Uklanjanje đjubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u kućno đjubre).

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi merne alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju više akumulatori/baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila



Preberite in upoštevajte navodila v celoti, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s predloženimi navodili, lahko pride do poškodb vgrajene zaščitne opreme v merilni napravi. Opozorilnih ploščic na merilni napravi nikoli ne zakrivajte. **HRANITE TA NAVODILA V DOBREM STANJU IN JIH V PRIMERU PREDAJE PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI.**

- ▶ **Bodite previdni** – v primeru izvajanja opravil ali nastavitve, ki niso opisana v teh navodilih, lahko pride do nevarnega izpostavljanja laserskemu sevanju.
- ▶ Merilno orodje se dobavi z opozorilno tablo (na prikazu merilnega orodja na grafični strani označeno s številko 7).



Laser Radiation Class 2 IEC 60825-1
2014 < 1mW
do not stare into beam 635nm-650nm

- ▶ Če tekst opozorilne tablice ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite z ustreznim nalepko v vašem nacionalnem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, le-te zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Ne spreminjajte laserske naprave.
- ▶ Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal. Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.
- ▶ Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu. Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.
- ▶ Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli. Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.

- ▶ **Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali lasersko merilno orodje.** Saj bi lahko nenamerno zaslepili druge osebe.
- ▶ **Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Merilno orodje lahko povzroči iskre, ki lahko vname prah ali hlape.



Poskrbite za to, da se merilno orodje ne nahaja v bližini srčnih spodbujevalnikov. Magneti **8** ustvarijo polje, ki lahko vpliva da delovanje srčnih spodbujevalnikov.

- ▶ **Merilno orodje se ne sme nahajati v bližini magnetnih nosilcev podatkov in na magnet občutljivih naprav.** Zaradi magnetnih vplivov **8** lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.

Opis in zmogljivost izdelka

Uporaba v skladu z namenom

Merilno orodje je namenjeno za izračun in prikaz natančnih vodoravnih in navpičnih linij. Poleg tega je primerno za preverjanje vodoravnih potekov višine oz. površin ter za prenos višin.

Merilno orodje je namenjeno izključno za obratovanje v zaprtih mestih uporabe.

Komponente na sliki

Oštevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Vklonno/izklopno stikalo z izbiro vrste obratovanja
- 2 Naležna površina iz aluminija
- 3 Libela za navpično usmerjanje
- 4 Libela za vodoravno usmerjanje
- 5 Izstopna odprtina laserja za linijsko obratovanje
- 6 Naležne točke
- 7 Opozorilna ploščica laserja
- 8 Magneti
- 9 Pokrov predalčka za baterije
- 10 Izstopna odprtina laserja za točkovno obratovanje
- 11 Očala za vidnost laserskega žarka*
- 12 Stativ*

106 | Slovensko

- 13** Stensko držalo
- 14** Kovinska plošča za linijsko obratovanje
- 15** Kovinska plošča za točkovno obratovanje
- 16** Justirni vijak stenskega držala
- 17** Prijemalo za stativ 1/4" na stenskem držalu
- 18** Serijska številka

* Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave.

Tehnični podatki

Točkovni in linijski laser	PLL 1 P
Številka artikla	3 603 F63 300
Delovno območje do približno	
– Linijsko obratovanje ¹⁾	5 m
– Točkovno obratovanje	20 m
Točnost niveliranja ²⁾	± 0,5 mm/m
Širina linije laserja ³⁾⁴⁾	
– na razdalji 1,5 m	< 2 mm
– na razdalji 5 m	< 4 mm
Delovna temperatura	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatura skladiščenja	- 20 °C... + 70 °C
Relativna zračna vlaga maks.	90 %
Laserski razred	2
Tip laserja	635 – 650 nm, < 1 mW
Bateriji	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje obratovanja pribl.	15 h
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Mere (dolžina x širina x višina)	154 x 24 x 30 mm

1) Pri uporabi stenskega držala **13**; pri neugodnih razmerah, kot npr. pri močnem sončnem obsevanju manjši akcijski radij

2) pri pravilnem položaju merilnega orodja (glejte „Pozicioniranje merilnega orodja“, stran 108)

3) pri 25 °C

4) Širina linije laserja je odvisna od sestave površine in okoljskih pogojev.

Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja omogoča serijska številka **18** na tipski ploščici.

Montaža

Vstavljanje/zamenjava baterij (glejte sliko A)

Pri uporabi merilnega orodja priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterijo **9**, potisnite pokrov v smeri puščice, ki je na predalčku. Vstavite dobavljene baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na notranji strani predalčka za baterije.

Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Uporabite samo bateriji istega proizvajalca in enake kapacitete.

- ▶ **Če merilnega orodja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite iz njega bateriji.** Med dolгим skladiščenjem lahko bateriji zarjavita in se samodejno izpraznita.

Delovanje

Zagon

- ▶ **Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim sončnim sevanjem.**
- ▶ **Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali ekstremnemu nihanju temperature.** Poskrbite za to, da npr. ne bo ležalo dalj časa v avtomobilu. Če je merilno orodje bilo izpostavljeno večjim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko poškoduje natančnost delovanja merilnega orodja.
- ▶ **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali pa padce na tla.** Poškodbe merilnega orodja lahko povzročijo zmanjšanje natančnosti. Po vsakem močnem sunku oz padcu morate preveriti laserske linije s poznano vodoravno ali navpično referenčno linijo.

Vklop/izklop

Za **vklop** merilnega orodja v linijskem obratovanju potisnite vklopno/izklopno stikalo **1** v položaj „—“, za vklop v točkovnem obratovanju pa v položaj „●“. Merilno orodje takoj po vklopu pošlje glede na izbrano vrsto obratovanja laserski žarek iz izstopne odprtine **5** (linijsko obratovanje) ali **10** (točkovno obratovanje).

- ▶ **Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Za **izklop** merilnega orodja potisnite vklopno/izklopno stikalo **1** v sredinski položaj.

- ▶ **Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puščajte brez nadzorstva in ga po uporabi izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.

Ko merilnega orodja ne uporabljate, ga izklopite, da bi tako privarčevali z energijo.

108 | Slovensko

Merilne funkcije

Opozorilo: Navedena natančnost niveliranja velja za naravnavanje laserskega žarka z ozirom na libeli **3** in **4**.

Pozicioniranje merilnega orodja (glejte sliko B)

Za precizno naravnavanje s pomočjo libel je pomemben položaj merilnega orodja.

Navedena natančnost niveliranja se doseže samo, če se merilno orodje pravilno pozicionira:

- Pri vodoravnem naravnavanju s pomočjo libele **4** mora izstopna odprtina laserja za linijsko obratovanje **5** ležati vodoravno in naležna površina iz aluminija **2** merilnega orodja mora biti usmerjena navzdol.
- Pri navpičnem naravnavanju s pomočjo libele **3** mora izstopna odprtina laserja za linijsko obratovanje **5** kazati v smer navzgor in naležna površina iz aluminija **2** merilnega orodja mora biti usmerjena na stran.

Naravnavanje z lasersko linijo (linijsko obratovanje)

Pritrdite merilno orodje na stensko držalo **13** (glejte „Pritrditev/naravnavanje s stenskim držalom“, stran 109), postavite ga s tremi naležnimi točkami **6** na steno ali pa pritrдите z magneti **8** na drugo magnetsko površino.

Vodoravno naravnavanje (glejte slike C – D): Laserska izstopna odprtina za linijsko obratovanje **5** mora ležati vodoravno in naležna odprtina iz aluminija **2** merilnega orodja mora biti usmerjena navzdol. Naravnajte merilno orodje vodoravno s pomočjo libele **4**. Vzdolž vodoravne laserske linije lahko npr. naravnate okvirje slik ali police.

Opozorilo: Vodoravno naravnavanje s pomočjo laserske linije je možno samo na tej površini, na kateri se je merilno orodje naleglo. Tudi v primeru, da ste merilno orodje naravnali s pomočjo libele, laserska linija **na prečni steni** ne poteka nujno vodoravno in tako ni primerna za niveliranje.

Navpično naravnavanje (glejte sliko D): Laserska izstopna odprtina za linijsko obratovanje **5** mora biti usmerjena navzgor in naležna površina iz aluminija **2** merilnega orodja mora biti usmerjena na stran. Naravnajte merilno orodje navpično s pomočjo libele **3**. Vzdolž navpične laserske linije lahko npr. naravnate zgornje in spodnje omarice.

Naravnavanje na referenčnih točkah (glejte sliko E): Obrnite merilno orodje v poljubnem kotu, da bi tako naravnali lasersko linijo na referenčnih točkah. Tako lahko na primer obesite okvirje slik paralelno k stopnicam ali strešinam.

Prenos/preverjanje višin s pomočjo laserske točke (točkovno obratovanje) (glejte sliko F)

Postavite merilno orodje na stensko držalo in ga vodoravno izravnajte (glejte „Pritrditev/naravnavanje s stenskim držalom“, stran 109).

S pomočjo laserske točke lahko na primer poravnate vtičnice na različnih stenah ali kljuke garderobe, tako da bodo vedno v enaki višini. V ta namen obrnite zgornji del zidnega držala **13** z merilnim orodjem, ne merilnega orodja na zidnem držalu. Pazite na to, da se pri obračanju ne dotaknete merilnega orodja, saj se lahko premakne. Po zasuku zgornjega dela zidnega držala **13** preverite, ali je vodna tehtnica za vodoravno poravnavanje **4** še pravilno poravnana. Če ni, tako dolgo popravljajte poravnavo zidnega držala **13** z nastavitvenim vijakom **16**, dokler ni vodna tehtnica **4** spet popolnoma poravnana.

Delo s stativom (priporočamo): Naravnajte laserski žarek na željeno višino. Prenesite oz. preverite višino na ciljnem mestu.

Delo brez stativa: Izračunajte višinsko razliko med laserskim žarkom in višino na referenčni točki. Prenesite oz. preverite željeno višinsko razliko na ciljnem mestu.

Preverjanje vodoravnice/navpičnice s pomočjo libele (glejte sliko G)

Merilno orodje lahko uporabljate kot vodno tehtnico za preverjanje vodoravnice ali navpičnice, na primer, da bi poravnali pralni stroj ali hladilnik. Merilno orodje z nasedno površino iz aluminija **2** postavite na površino, ki jo je potrebno preveriti. Pri nasedu na vodoravno površino mora nasedna površina iz aluminija **2** biti obrnjena v smeri navzdol, pri prislonitvi na navpične površine pa mora biti izhodna odprtina laserja za linijsko obratovanje **5** obrnjena v smeri navzgor.

Navodila za delo

- ▶ **Za označitev uporabite vedno le sredino laserske točke oz. laserske linije.** Velikost laserske točke oz. širina laserske linije se z razdaljo spremeni.

Pritrditev/naravnavanje s stenskim držalom

S pomočjo stenskega držala **13** lahko merilno orodje pritrdite, kot sledi:

- **Linijsko obratovanje:** Natakните stensko držalo z odprtino na hrbtni strani na vijak, ki rahlo moli s stene. Namestite merilno orodje z magneti **8** na kovinski plošči za linijsko obratovanje **14** stenskega držala. Zasukajte zgornji del stenskega držala, da bi merilno orodje naravnali po želji.
- **Točkovno obratovanje:** Postavite stensko držalo s prijemalom za stativ **17** na 1/4"-navoj in ga privijte z nastavitvenim vijakom stativa. Stativ grobo naravnajte. Pri delu brez stativa položite stensko držalo na karseda vodoravno površino. Merilno orodje z naležno površino iz aluminija **2** postavite navzdol na stensko držalo. Pritrdite ga z levimi magneti **8** (s sprednje strani merilnega orodja gledano) na kovinsko ploščo za točkovno obratovanje **15** stenskega držala. Naravnajte zgornji del stenskega držala s pomočjo justirnega vijaka **16** stenskega držala in libele **4** merilnega orodja vodoravno. Zasukajte zgornji del stenskega držala za 90° in ponovite naravnavanje.

110 | Slovensko

Očala za vidnost laserskega žarka (pribor)

Očala za vidnost laserskega žarka filtrirajo svetlobo okolice. S tem postane rdeča svetloba laserskega žarka svetlejša za oko.

- ▶ **Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal.** Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.
- ▶ **Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu.** Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- ▶ **Merilno orodje preverite pred vsako uporabo.** Pri vidnih poškodbah ali razhljanih delih v notranjosti merilnega orodja ni več moč zagotoviti varnega delovanja.

Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bo merilno orodje vselej čisto in suho.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Top Service d.o.o.
 Celovška 172
 1000 Ljubljana
 Tel.: (01) 519 4225
 Tel.: (01) 519 4205
 Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski**Upute za sigurnost**

Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi i natpisi upozorenja na mjernom alatu moraju ostati raspoznatljivi. OVE UPUTE BRIŽLJIVO SAČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ **Oprez – ako se koriste uređaji za posluživanje ili podešavanje različiti od onih ovdje navedenih ili se izvode drugačiji postupci, to može dovesti do opasnih izlaganja zračenju.**

112 | Hrvatski

- ▶ **Mjerni alat se isporučuje sa natpisom upozorenja (na slici mjernog alata na stranici sa slikama označen je brojem 7).**



- ▶ **Ako tekst natpisa upozorenja nije na vašem materinjem jeziku, u tom slučaju prije prvog puštanja u rad, preko ovog natpisa upozorenja naljepite isporučenu naljepnicu na vašem materinjem jeziku.**



Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku. Time možete zaslijepiti ljude, izazvati nesreće ili oštetiti oko.

- ▶ **Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.**
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjate.**
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski mjerni alat.** Djeca bi mogla nehotično zaslijepiti druge ljude.
- ▶ **Sa mjernim atomom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.



Mjerni alat se ne smije približavati srčanim stimulatorima. Pomću magneta **8** se proizvodi magnetsko polje koje može ugroziti funkciju srčanih stimulatora.

- **Držite mjerni alat dalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja.** Pod djelovanjem magneta **8** može doći do nepovratnog gubitka podataka.

Opis proizvoda i radova

Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat namijenjen je za određivanje i točno pokazivanje vodoravnih i okomitih linija. On je pored toga prikladan za provjeru vodoravnih visinskih tokova, odnosno površina, kao i za prijenos visina.

Ovaj je mjerni alat isključivo prikladan za rad u zatvorenim prostorima.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Prekidač za uključivanje/isključivanje, s izborom načina rada
- 2 Aluminijska površina nalijeganja
- 3 Libela za okomito izravnavanje
- 4 Libela za vodoravno izravnavanje
- 5 Izlazni otvor lasera za linijski rad
- 6 Točka nalijeganja
- 7 Znak upozorenja za laser
- 8 Magneti
- 9 Poklopac pretinca za baterije
- 10 Izlazni otvor lasera za točkasti rad
- 11 Naočale za gledanje lasera*
- 12 Stativ*
- 13 Zidni držač
- 14 Metalna ploča za linijski rad
- 15 Metalna ploča za točkasti rad
- 16 Vijak za podešavanje zidnog držača
- 17 Stezač stativa 1/4" na zidnom držaču
- 18 Serijski broj

* Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.

114 | Hrvatski**Tehnički podaci**

Točkasti i linijski laser	PLL 1 P
Kataloški br.	3 603 F63 300
Radno područje do cca.	
- Linijski rad ¹⁾	5 m
- Točkasti rad	20 m
Točnost niveliranja ²⁾	± 0,5 mm/m
Širina linije lasera ³⁾⁴⁾	
- na udaljenosti od 1,5 m	< 2 mm
- na udaljenosti od 5 m	< 4 mm
Radna temperatura	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatura uskladištenja	- 20 °C... + 70 °C
Relativna vlažnost max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 – 650 nm, < 1 mW
Baterije	2 x 1,5 V LIR3 (AAA)
Trajanje rada cca.	15 h
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	154 x 24 x 30 mm

1) kod primjene zidnog držača **13**; kod nepovoljnih uvjeta kao što je npr. jače sunčevo zračenje manjeg doseg

2) kod ispravnog položaja mjernog alata (vidjeti »Pozicioniranje mjernog alata«, stranica 115)

3) kod 25 °C

4) Širina linije lasera ovisi o svojstvu površine i uvjetima okoline.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj **18** na tipskoj pločici.

Montaža**Stavljanje/zamjena baterije (vidjeti sliku A)**

Za rad mjernog alata preporučuje se primjena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije **9** pomaknite ga u smjeru strelice od pretinca za baterije. U pretinac stavite isporučene baterije. Pri tome pazite na ispravan polaritet prema shemi na unutarnjoj strani pretinca za baterije.

Zamijenite uvijek sve baterije istodobno. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- ▶ **Izvadite baterije iz mjernog alata ako se on dulje neće koristiti.** Baterije mogu kod duljeg uskladištenja korodirati i same se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- ▶ **Zaštite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.**
- ▶ **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.** Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperaturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.
- ▶ **Izbjegavajte snažne udarce ili padove mjernog alata.** Oštećenja mjernog alata mogu negativno utjecati na točnost mjerenja. Nakon snažnog udarca ili pada, za kontrolu usporodite linije lasera s poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom linijom.

Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mjernog alata u linijski rad, prekidač za uključivanje/isključivanje **1** pomaknite u položaj »←«, a za uključivanje u točkasti rad, pomaknite u položaj »●«. Mjerni alat će odmah nakon uključivanja, ovisno od odabranog načina rada emitirati lasersku zraku iz izlaznog otvora **5** (linijski rad) ili **10** (točkasti rad).

- ▶ **Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u lasersku zraku, niti sa veće udaljenosti.**

Za **isključivanje** mjernog alata, prekidač za uključivanje/isključivanje **1** pomaknite u srednji položaj.

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite mjerni alat nakon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.

Ako mjerni alat ne koristite, isključite ga u svrhu uštede električne energije.

Funkcije mjerenja

Napomena: Navedena točnost niveliranja vrijedi za izravnavanje laserske zrake u odnosu na libele **3** i **4**.

Pozicioniranje mjernog alata (vidjeti sliku B)

Za precizno izravnavanje pomoću libela od važnosti je položaj mjernog alata.

116 | Hrvatski

Navedena točnost nivelacije postići će se samo ako se mjerni alat ispravno pozicionira:

- Za vodoravno izravnavanje pomoću libele **4**, izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora biti položen vodoravno, a aluminijska površina nalijeganja **2** mjernog alata mora biti okrenuta prema dolje.
- Za okomito izravnavanje pomoću libele **3**, izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora biti okrenut prema gore, a aluminijska površina nalijeganja **2** mjernog alata mora biti okrenuta na stranu.

Izravnavanje pomoću linije lasera (linijski rad)

Mjerni alat pričvrstite na zidni držač **13** (vidjeti »Pričvršćenje/izravnavanje sa zidnim držačem«, stranica 117), stavite ga sa tri točke nalijeganja **6** na zid ili ga pričvrstite s magnetima **8** na neku drugu magnetičnu površinu.

Vodoravno izravnavanje (vidjeti slike C–D): Izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora biti položen vodoravno, a aluminijska površina nalijeganja **2** mjernog alata mora biti okrenuta prema dolje. Mjerni alat pomoću libele **4** izravnajte vodoravno. Uzduž vodoravne linije lasera možete npr. izravnati okvire slika ili police.

Napomena: Vodoravno izravnavanje pomoću linije lasera moguće je samo na površinama na koje naliježe mjerni alat. I kada je mjerni alat izravnat pomoću libele, linija lasera **na poprečnom zidu** neće biti nužno položena vodoravno i zbog toga nije prikladna za nivelaciju.

Okomito izravnavanje (vidjeti sliku D): Izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora biti okrenut prema gore, a aluminijska površina nalijeganja **2** mjernog alata mora biti okrenuta na stranu. Mjerni alat okomito izravnajte pomoću libele **3**. Uzduž okomite linije lasera npr. možete izravnati gornje i donje ormare.

Izravnavanje na referentnim točkama (vidjeti sliku E): Za izravnavanje linije lasera na referentnim točkama, mjerni alat okrenite pod proizvoljnim kutom. Na taj način npr. možete okvire slika objesiti paralelno sa stubama ili krovnom plohom.

Prijenos/provjera visina pomoću laserske točke (točkasti rad) (vidjeti sliku F)

Mjerni alat stavite na zidni držač i izravnajte ga vodoravno (vidjeti »Pričvršćenje/izravnavanje sa zidnim držačem«, stranica 117).

Pomoću laserske točke možete primjerice izravnati utičnice na različitim zidovima ili kukama u garderobi na istoj visini. Stoga okrenite gornji dio zidnog držača **13** pomoću mjernog alata, ali ne mjerni alat na zidnom držaču. Pazite da kod okretanja ne dodirnete mjerni alat jer bi se mogao pomaknuti. Provjerite nakon okretanja gornjeg dijela zidnog držača **13**, je li libela za vodoravno izravnavanje **4** još u sredini. Ako to nije slučaj, ispravite izravnavanje zidnog držača **13** dok vijkom za ugađanje **16** ponovno ne centrirate libelu **4**.

Radovi sa stativom (preporučuju se): Izravnajte lasersku zraku na traženoj visini. Prenesite, odnosno provjerite visinu na ciljnom mjestu.

Radovi bez stativa: Odredite visinsku razliku između laserske zrake i visine na referentnoj točki. Prenesite, odnosno provjerite izmjerenu visinsku razliku na ciljnom mjestu.

Provjera vodoravnosti/okomitosti pomoću libela (vidjeti sliku G)

Mjerni alat možete koristiti kao libelu za provjeru horizontala ili vertikala, npr. za ravno postavljanje perlice rublja ili hladnjaka. Mjerni alat s aluminijskom površinom nalijeganja **2** stavite na ispitivanu površinu. Pri stavljanju na vodoravne površine, aluminijska površina nalijeganja **2** mora biti okrenuta prema dolje, a pri stavljanju na okomite površine, izlazni otvor lasera za linijski rad **5** mora biti okrenut prema gore.

Upute za rad

- ▶ **Za označavanje koristite uvijek samo sredinu laserske točke, odnosno laserske linije.** Veličina laserske točke, odnosno širina laserske linije mijenja se sa udaljenošću.

Pričvršćenje/izravnavanje sa zidnim držačem

Pomoću zidnog držača **13** mjerni alat možete pričvrstiti kako slijedi:

- **Linijski rad:** Zidni držač sa izrezom na stražnjoj strani stavite na vijak koji malo strši iz zida. Mjerni alat s magnetima **8** pričvrstite na metalnu ploču zidnog držača za linijski rad **14**. Za izravnavanje mjernog alata prema vašoj želji, gornji dio zidnog držača okrenite za izravnavanje.
- **Točkasti rad:** Stavite zidni držač sa stezačem stativa **17** na 1/4" navoj stativa i vijčano ga stegnite pomoću vijka stativa. Grubo izravnajte stativ. Pri radovima bez stativa, zidni držač položite na po mogućnosti vodoravnu površinu. Mjerni alat s aluminijskom površinom nalijeganja **2** stavite prema dolje na zidni držač. S lijevim magnetima **8** (gledano sa prednje strane mjernog alata) pričvrstite na metalnu ploču zidnog držača za točkasti rad **15**. Gornji dio zidnog držača izravnajte pomoću vijka za podešavanje **16** zidnog držača, a libelu **4** mjernog alata izravnajte vodoravno. Gornji dio zidnog držača okrenite za 90° i ponovite izravnavanje.

Naočale za gledanje lasera (pribor)

Naočale za gledanje lasera filtriraju okolno svjetlo. Zbog toga se crveno svjetlo lasera za oči pojavljuje kao svjetlije.

- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja.

118 | Hrvatski

- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svake uporabe provjerite mjerni alat.** U slučaju vidljivih oštećenja ili otpuštenih dijelova unutar mjernog alata, više nije zajamčena njegova sigurna funkcija. Mjerni alat uvijek održavajte čistim i suhim, kako bi se s njim moglo dobro i sigurno raditi.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje. Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi mjerni alati i prema Smjernicama 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutussõuded



Ohutu ja täpse töö tagamiseks mõõteseadmega lugege hoolikalt läbi kõik juhised ja järgige neid. Kui mõõteseadme kasutamisel neid juhiseid ei järgita, võivad viga saada mõõteseadmesse sisesehitatud kaitseseadised. Ärge katke kinni mõõteseadmel olevaid hoiatusmärgiseid. **HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.**

- ▶ Ettevaatust – siin nimetatud käsitsus- või justeerimisseadmetest erinevate seadmete kasutamine või teiste meetodite rakendamine võib põhjustada ohtliku kiirguse tekke.
- ▶ Mõõteseadme väljastatakse hoiatussildiga (seadme jooniste leheküljel tähistatud 7).



- ▶ Kui hoiatussildi tekst on võõrkeelne, katke hoiatussilt enne seadme esmakordset kasutuselevõttu seadme tarnekomplektis sisalduva eestikeelse kleeibesiga.

120 | Eesti



Ärge juhtige laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja ärge viige ka ise pilku otsese või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite inimesi pimestada, põhjustada õnnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.
- ▶ Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena. Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillide ega kaitseprillidena mootorsõidukit juhtides. Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ Laske mõõteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mõõteseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge lubage lastel lasermõõteseadet kasutada järelevalveta. Lapsed võivad teisi inimesi tahtmatult pimestada.
- ▶ Ärge kasutage mõõteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toime võib tolmu või auru süttida.



Ärge asetage mõõteseadet südamestimulaatorite lähedusse. Magnetid 8 tekitavad välja, mis võib südamestimulaatorite tööd negatiivselt mõjutada.

- ▶ Hoidke mõõteseadet eemal magnetilistest andmekandjatest ja magnetiliselt tundlikest seadmetest. Magneti toime 8 võib andmed pöördumatult hävitada.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Nõuetekohane kasutus

Mõõteseadet on ette nähtud horisontaal- ja vertikaaljoonte kindlakstegemiseks ja mahamärkimiseks. Peale selle sobib see horisontaalsete kõrgusjoonte või tasandite kontrollimiseks ja kõrguspunktide ülekandmiseks.

Mõõteseadet on ette nähtud kasutamiseks üksnes sisetingimustes.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Lülitit (sisse/välja) ja töörežiimi valik
- 2 Aluminiiumist alusplaat
- 3 Libell vertikaalseks rihtimiseks
- 4 Libell horisontaalseks rihtimiseks
- 5 Laseri väljumisava joonrežiimi puhul
- 6 Toetuspunktid
- 7 Laseri hoiatussilt
- 8 Magnetid
- 9 Patareikorpuse kaas
- 10 Laseri väljumisava punktrežiimi puhul
- 11 Laserkiire nähtavust parandavad prillid*
- 12 Statiiv*
- 13 Seinakinnitusrakis
- 14 Metallplaat joonrežiimi puhul
- 15 Metallplaat punktrežiimi puhul
- 16 Seinakinnitusrakise justeerimise kruvi
- 17 Seinakinnitusrakise 1/4" keermestatud ava
- 18 Seerianumber

* Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.

122 | Eesti**Tehnilised andmed**

Punkt- ja joonlaser	PLL 1 P
Tootenumbr	3 603 F63 300
Tööpiirkond kuni ca	
– Joonrežiim ¹⁾	5 m
– Punktrežiim	20 m
Nivelleerumistäpsus ²⁾	± 0,5 mm/m
Laserkiire laius ³⁾⁴⁾	
– 1,5 m kaugusel	< 2 mm
– 5 m kaugusel	< 4 mm
Töötemperatuur	+ 5 °C... + 40 °C
Hoiutemperatuur	– 20 °C... + 70 °C
Suhteline õhuniiskus max.	90 %
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635 – 650 nm, < 1 mW
Patareid	2 x 1,5 V L R3 (AAA)
Tööaeg ca	15 h
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	0,14 kg
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)	154 x 24 x 30 mm

1) seinakinnitusrakise **13** kasutamisel; ebasoodsate tingimuste, näiteks tugeva päikesekiirguse korral on tööpiirkond väiksem

2) seadme õige asendi korral (vt „Mõõteseadme asetamine õigesse asendisse“, lk 123)

3) temperatuuril 25 °C

4) Laserkiire laius sõltub pinnastruktuurist ja keskkonnamitingimustest.

Oma mõõteseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri **18** järgi.

Montaaž**Patareide paigaldamine/vahetamine (vt joonist A)**

Mõõteseadmes on soovitatav kasutada leelis-mangaan-patareid.

Patareikorpuse kaane **9** avamiseks lükake kaant patareikorpusest noole suunas maha. Paigaldage komplekti kuuluvad patareid. Jälgige seejuures patareide õiget polaarsust vastavalt patareikorpuse siseküljel toodud sümbolitele.

Vahetage alati välja kõik patareid ühekorraga. Kasutage üksnes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid.

- ▶ **Kui Te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid seadmest välja.** Patareid võivad pikemal seismisel korrodeeruda või iseeneslikult tüheneda.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

- ▶ **Kaitske mõõteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mõõteseadet väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuurikõikumisi.** Ärge jätke seadet näiteks pikemaks ajaks autosse. Suuremate temperatuurikõikumiste korral laske mõõteseadmel enne kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda. Äärmuslikel temperatuuridel ja temperatuurikõikumiste korral võib seadme mõõtetäpsus väheneda.
- ▶ **Vältige mõõteseadmele avalduvaid tugevaid lööke ja ärge laske mõõteseadmel kukkuda.** Mõõteseadme kahjustused võivad mõjutada mõõtetäpsust. Pärast tugevat lööki või kukkumist võrrelge laserjoont kontrollimiseks mõne kindla horisontaal- või vertikaaljoonega.

Sisse-/väljalülitus

Mõõteseadme **sisselülitamiseks** joonrežiimis viige lüliti (sisse/välja) **1** asendisse „–“, sisselülitamiseks punktrežiimis asendisse „●“. Mõõteseadme saadab kohe pärast sisselülitamist olenevalt valitud režiimist välja laserkiire väljumisavast **5** (joonrežiim) või **10** (punktrežiim).

- ▶ **Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ning ärge vaadake laserkiire poole ka mitte suurema vahemaa tagant.**

Mõõteseadme **väljalülitamiseks** lükake lüliti (sisse/välja) **1** keskasendisse.

- ▶ **Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta ja lülitage seade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

Energia säästmiseks lülitage mõõteseadet välja, kui te seda ei kasuta.

Mõõtorežiimid

Märkus: Esitatud nivelleerimistäpsus kehtib laserkiire väljarihtimise puhul libellide **3** ja **4** suhtes.

Mõõteseadme asetamine õigesse asendisse (vt joonist B)

Laseri abil tehtaval täpsel nivelleerimisel on oluline mõõteseadme asend.

124 | Eesti

Toodud nivelleerumistäpsus saavutatakse vaid juhul, kui mõõteseadme on seatud õigesti asendisse:

- Horisontaalse rihtimise puhul libelli **4** abil peab laserkiire väljumisava (joonrežiim **5**) olema horisontaalselt ja mõõteseadme alumiiniumist aluspind **2** peab olema suunatud alla.
- Vertikaalse rihtimise korral libelli **3** abil peab laserkiire väljumisava (joonrežiim **5**) olema suunatud üles ja mõõteseadme alumiiniumist aluspind **2** peab jääma külgsuunas.

Rihtimine laserjoone abil (joonrežiim)

Kinnitage mõõteseadme seinakinnitusrakisele **13** (vt „Kinnitamine/joondamine seinakinnitusrakisega“, lk 125), asetage see kolme toetuspunktiga **6** seinale või kinnitage magnetitega **8** mõne muu magnetilise pinna külge.

Horisontaalne nivelleerimine (vt jooniseid C–D): Laserkiire väljumisava (joonrežiimil **5**) peab olema horisontaalselt ja mõõteseadme alumiiniumist aluspind **2** peab olema suunatud alla. Rihtige mõõteseadme libelli **4** abil horisontaalselt välja. Piki horisontaalselt laserjoont saate näiteks joondada pildiraame või riialeid.

Märkus: Horisontaalne rihtimine laserjoone abil on võimalik vaid pinnal, mille vastu on mõõteseadme asetatud. Ka siis, kui mõõteseadme on libelli abil välja rihitud, ei kulge laserjoon **põikseinale** tingimata horisontaalselt ja seega ei ole see nivelleerimiseks sobiv.

Vertikaalne nivelleerimine (vt joonist D): Laseri väljumisava (joonrežiimil **5**) peab olema suunatud üles ja mõõteseadme alumiiniumist aluspind **2** peab jääma külgsuunas. Rihtige mõõteseadme libelli **3** abil vertikaalselt välja. Piki vertikaalselt laserjoont saate näiteks joondada ülemist ja alumist kapirida.

Nivelleerimine võrdluspunktide najal (vt joonist E): Keerake mõõteseadet mis tahes nurga alla, et laserkiirt võrdluspunktide najal välja rihitada. Nii saate näiteks pildiraame üles riputada paralleelselt trepi või kaldkatusega.

Kõrguspunktide ülekandmine/kontrollimine laserpunkti abil (punktrežiim) (vt joonist F)

Kinnitage mõõteseadme seinakinnitusrakisele ja rihtige see horisontaalselt välja (vt „Kinnitamine/joondamine seinakinnitusrakisega“, lk 125).

Laserpunkti abil saate näiteks viia ühele joonele eri seintel olevad pistikupesad või garderoobinagid. Selleks pöörake seinakinnitusrakise **13** ülemist osa koos mõõteseadmega, mitte mõõteseadet seinakinnitusrakisel. Veenduge, et pööramisel ei puuduta Te mõõteseadet, kuna vastasel korral võib see paigast nihkuda. Pärast seinakinnitusrakise **13** ülemise osa pööramist kontrollige, kas vertikaalse loodimise libell **4** on veel keskasendis. Kui see ei ole nii, korrigeerige seinakinnitusrakise **13** asendit justeerimiskruviga **16** seni, kuni libell **4** on uuesti keskasendis.

Töö statiiviga (soovituslik): Rihtige laserkiir soovitud kõrgusele. Kandke kõrgus sihtkohta üle või kontrollige seda.

Töö ilma statiivita: Tehke kindlaks laserkiire ja võrdluspunkti kõrguste vahe. Kandke mõõdetud kõrguste vahe üle sihtkohta või kontrollige seda.

Horisontaaljoonte/vertikaaljoonte kontroll libellide abil (vt joonist G)

Seadet saab kasutada nagu vesiloodi horisontaal- või vertikaaltasandite kontrollimiseks, näiteks pesumasina või külmkapi seadmiseks õigesse asendisse. Asetage mõõteseadme alumiiniumist aluspind **2** kontrollitavale pinnale. Horisontaalpindadele asetamisel peab alumiiniumist aluspind **2** olema suunatud alla, vertikaalpindadele asetamisele peab laserkiire väljumisava (joonrežiimil) **5** olema suunatud üles.

Tööjuhised

- ▶ **Märgistamiseks kasutage alati ainult laserpunkti või laserjoone keskpunkti.**
Laserpunkti suurus või laserkiire laius muutuvad kauguse suurenedes.

Kinnitamine/joondamine seinakinnitusrakisega

Seinakinnitusrakise **13** abil saate mõõteseadet kinnitada järgmiselt:

- **Joonrežiim:** Asetage seinakinnitusrakis seinale nii, et seinast pisut väljaulatav kruvi haakub seinakinnitusrakise tagaküljel olevasse avasse. Kinnitage mõõteseadme magnetitega **8** seinakinnitusrakise metallplaadi (joonrežiim) **14** külge. Keerake seinakinnitusrakise ülemist osa, et mõõteseadet soovikohaselt välja rihtida.
- **Punktrežiim:** Ühendage seinakinnitusrakise keermestatud ava **17** statiivi 1/4"-keermega ja kinnitage statiivi lukustuskruga. Rihtige statiiv ligikaudselt välja. Ilma statiivita töötamisel asetage seinakinnitusrakis võimalikult horisontaalsele pinnale.

Asetage mõõteseadme seinakinnitusrakisele nii, et alumiiniumist alustald **2** on suunatud alla. Kinnitage see vasaku magnetiga **8** (mõõteseadme esiküljelt vaadatuna) seinakinnitusrakise metallplaadi (punktrežiim) **15** külge.

Rihtige seinakinnitusrakise ülemine osa seinakinnitusrakise justeerimiskruvi **16** ja mõõteseadme libelli **4** abil horisontaalselt välja. Keerake seinakinnitusrakise ülemist osa 90° ja korrake rihtimist.

Laserkiire nähtavust parandavad prillid (lisatarvik)

Laserkiire nähtavust parandavad prillid elimineerivad ümbritseva valguse. Tänu sellele võtab silm laserkiire punast valgust paremini vastu.

- ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena.** Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.

126 | Eesti

- ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillide ega kaitseprillidena mootorsõidukit juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

- ▶ **Kontrollige seade iga kord enne kasutamist üle.** Nähtavate vigastuste või lahtiste detailide puhul seadme sisemuses ei ole seadme täpne töö enam tagatud. Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade alati puhas ja kuiv. Pühkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Klienditeenindus ja müüjijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiате veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Mooteseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge käidelda mooteseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmetega!

Ūksnes EL liiksnesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammendanud mōõteseadmed ja defektsed vōi kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasāāstliikult korduskasutada.

Tootja jātāb endale ōiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi



Lai varētu droši un netraucēti strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, var tikt nelabvēlīgi ietekmētas mērinstrumentā esošās aizsargfunkcijas. Parūpējieties, lai brīdinošās uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN MĒRINSTRUMENTA TĀLĀKNODOŠANAS GADĪJUMĀ NODODIET TOS JAUNAJAM LIETOTĀJAM KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.**

- ▶ **Ievēribai!** Veicot citas, nekā lietošanas pamācībā aprakstītās apkalpošanas vai regulēšanas operācijas vai rikojoties ar mērinstrumentu lietošanas pamācībā neparedzētā veidā, lietotājs var saņemt veselībai kaitīgu starojuma devu.
- ▶ Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar brīdinošu uzlīmi (grafiskajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir apzīmēta ar numuru 7).



- ▶ Ja brīdinošās uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, tad pirms pirmās lietošanas pārlīmējiet tai pāri kopā ar mērinstrumentu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.

128 | Latviešu



Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties tiešajā vai atstarotajā lāzera starā. Šāda rīcība var apzīlbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ **Ja lāzera starojums nokļūst acīs, nekavējoties aizveriet tās un pārvietojiet galvu tā, lai tā atrastos ārpus lāzera stara.**
- ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas ar lāzera ierīci.**
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lāzera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču pasliktina krāsu izšķirtspēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, no maiņai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot lāzera mērinstrumentu bez uzraudzības.** Viņi var nejauši apzīlbināt citas personas.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.



Neturiet mērinstrumentu sirds stimulatoru tuvumā. Magnēti **8** rada magnētisko lauku, kas var ietekmēt sirds stimulatoru darbību.

- ▶ **Netuviniet mērinstrumentu magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, ko spēj ietekmēt magnētiskais lauks.** Magnētu **8** iedarbība var izraisīt neatgriezenisku informācijas zudumu.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts

Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts precīzu līmenisku un statenisku līniju iezīmēšanai un pārbaudei. Tas ir īpaši piemērots līmenisku augstuma atzīmju vai virsmu pārbaudei, kā arī augstuma atzīmju pārņemšanai.

Mērinstruments ir piemērots darbam vienīgi telpās.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts grafiskajā lappusē.

- 1 Ieslēdzējs kopā ar darba režīma izvēli
- 2 Alumīnija balstvirsmas
- 3 Līmeņrādis stateniskai izlīdzināšanai
- 4 Līmeņrādis līmeniskai izlīdzināšanai
- 5 Lāzera stara izvadlūka līnijas režīmam
- 6 Balstpunkti
- 7 Brīdinošā uzlīme
- 8 Magnēti
- 9 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 10 Lāzera stara izvadlūka punkta režīmam
- 11 Lāzera skatbrilles*
- 12 Statīvs*
- 13 Sienas turētājs
- 14 Metāla plāksne līnijas režīmam
- 15 Metāla plāksne punkta režīmam
- 16 Pirkstrats sienas turētāja regulēšanai
- 17 Sienas turētāja 1/4" vītne stiprināšanai uz statīva
- 18 Sērijas numurs

* Attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

130 | Latviešu**Tehniskie parametri**

Punkta un līnijas lāzers	PLL 1 P
Izstrādājuma numurs	3 603 F63 300
Darbības tālums līdz apt.	
– līnijas režīmā ¹⁾	5 m
– punkta režīmā	20 m
Izlīdzināšanas precizitāte ²⁾	± 0,5 mm/m
Lāzara stara veidotās līnijas platums ³⁾⁴⁾	
– 1,5 m attālumā	< 2 mm
– 5 m attālumā	< 4 mm
Darba temperatūra	+ 5 °C... + 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	- 20 °C... + 70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %
Lāzera klase	2
Lāzera starojums	635 – 650 nm, < 1 mW
Baterijas	2 x 1,5 V LRR3 (AAA)
Darbības laiks, apt.	15 st.
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Izmēri (garums x platums x augstums)	154 x 24 x 30 mm

1) Mazākais darbības tālums, izmantojot sienas turētāju **13** vai strādājot nelabvēlīgos apstākļos, piemēram, stiprā saules gaismā

2) Pie pareiza mērīinstrumenta stāvokļa (skatīt sadaļu „Mērīinstrumenta novietošana” lappusē 132)

3) pie 25 °C

4) Lāzara stara veidotās līnijas platums ir atkarīgs no virsmas īpašībām un apkārtējās vides radītajiem apstākļiem.

Mērīinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs **18**, kas atrodams uz marķējuma plāksnītes.

Montāža**Bateriju ievietošana/nomaina (attēls A)**

Mērīinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu **9**, izbidiet to no bateriju nodalījuma, pārvietojot bultas virzienā. Ievietojiet nodalījumā kopā ar instrumentu piegādātās baterijas. Ievērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodalījuma iekšpusē. Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomainītai izmantojiet vienā firmā ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.

- ▶ **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas.** Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas var korodēt un izlādēties.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlīdzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.
- ▶ **Nepieļaujiet stipru triecienu iedarbošanos uz mērinstrumentu vai tā krišanu.** Bojājumi mērinstrumentā var nelabvēlīgi ietekmēt tā darbības precizitāti. Ja mērinstruments ir saņēmis stipru triecienu vai kritis, pārbaudiet tā precizitāti, savienojot lāzera līniju ar līmenisku vai statenisku atskaites līniju.

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu darbam līnijas režīmā, pārvietojiet tā ieslēdzēju **1** stāvoklī „—“, bet lai to ieslēgtu darbam punkta režīmā, pārvietojiet ieslēdzēju stāvoklī „●“. Tūlīt pēc ieslēgšanas mērinstruments izstaro lāzera staru atbilstoši izvēlētajam darba režīmam: caur izvadlūku **5** līnijas režīmā vai caur izvadlūku **10** punkta režīmā.

- ▶ **Neversiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties lāzera starā pat no liela attāluma.**

Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, pārvietojiet tā ieslēdzēju **1** vidus stāvoklī.

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt citas tuvumā esošās personas.

Ja mērinstruments netiek lietots, izslēdziet to, lai taupītu enerģiju.

Mērīšanas veidi

Piezīme. Norādītā izlīdzināšanas precizitāte attiecas uz gadījumu, kad lāzera stari tiek izlīdzināti ar līmeņrāžu **3** un **4** palīdzību.

132 | Latviešu**Mērinstrumenta novietošana (attēls B)**

Lai panāktu precīzu mērinstrumenta izlīdzināšanu ar līmeņrāžu palīdzību, liela nozīme ir tā pareizam stāvoklim.

Norādīto izlīdzināšanas precizitāti var panākt tikai tad, ja mērinstruments ir pareizi novietots.

- Veicot mērinstrumenta līmenisku izlīdzināšanu ar līmeņrāža **4** palīdzību, lāzera stara izvadlūkai linijas režīmam **5** jāatrodas līmeniskā stāvoklī, bet tā alumīnija balstvirsmi **2** jābūt vērstai lejup.
- Veicot mērinstrumenta statenisku izlīdzināšanu ar līmeņrāža **3** palīdzību, lāzera stara izvadlūkai linijas režīmam **5** jābūt vērstai augšup, bet tā alumīnija balstvirsmi **2** jābūt vērstai sānu virzienā.

Izlīdzināšana ar lāzera linijas palīdzību (linijas režīms)

Nostipriniet mērinstrumentu uz sienas turētāja **13** (skatīt sadaļu „Mērinstrumenta stiprināšana un izlīdzināšana, izmantojot sienas turētāju” lappusē 133), piespiediet to ar trim balstpunktiem **6** pie sienas vai ar magnētu **8** palīdzību nostipriniet uz kādas citas magnētiskas virsmas.

Līmeniskā izlīdzināšana (attēli C – D): mērinstrumenta lāzera stara izvadlūkai linijas režīmam **5** jāatrodas līmeniskā stāvoklī, bet tā alumīnija balstvirsmi **2** jābūt vērstai lejup. Ar līmeņrāža **4** palīdzību izlīdziniet mērinstrumentu līmeniskā stāvoklī. Līmenisko lāzera staru var izmantot, piemēram, gleznu rāmju vai plauktu izlīdzināšanai.

Piezīme. Līmeniskā izlīdzināšana ar lāzera linijas palīdzību ir iespējama tikai attiecībā pret plakni, uz kuras mērinstruments ir novietots. Arī tad, ja mērinstruments ir ticis izlīdzināts ar līmeņrāža palīdzību, lāzera stara veidotā linija netiek projicēta **uz šķērs-sienas** stingri līmeniski un līdz ar to nav piemērota nivelēšanai.

Stateniskā izlīdzināšana (attēls D): mērinstrumenta lāzera stara izvadlūkai linijas režīmam **5** jābūt vērstai augšup, bet tā alumīnija balstvirsmi **2** jābūt vērstai sānu virzienā. Ar līmeņrāža **3** palīdzību izlīdziniet mērinstrumentu stateniskā stāvoklī. Statensko lāzera staru var izmantot, piemēram, augšējā un apakšējā skapiša izlīdzināšanai.

Izlīdzināšana pēc atskaites punkta (attēls E): lai lāzera līniju savietotu ar atskaites punktu, pagrieziet mērinstrumentu vēlamajā leņķī. Tā, piemēram, var piekārt gleznu rāmjus paralēli kāpņu vai jumta slīpumam.

Augstuma atzīmju pārvešana un pārbaude ar lāzera punkta palīdzību (punkta režīms) (attēls F)

Iestipriniet mērinstrumentu sienas turētājā un izlīdziniet to līmeniskā stāvoklī (skatīt sadaļu „Mērinstrumenta stiprināšana un izlīdzināšana, izmantojot sienas turētāju” lappusē 133).

Ar lāzera punkta palīdzību var, piemēram, izlīdzināt vienādā augstumā kontaktligzdas uz dažādām sienām vai arī pakaramos garderobē. Šim nolūkam grieziet sienas turētāja **13** augšējo daļu kopā ar mērinstrumentu, bet ne mērinstrumentu attiecībā pret sienas turētāju. Sekojiet, lai pagriešanas laikā mērinstruments nekur nepieskartos, jo šādā gadījumā tas var nobīdīties. Pēc sienas turētāja **13** augšējās daļas pagriešanas pārbaudiet, vai līmeniskās izlīdzināšanas līmeņrāža **4** gaisa pūslītis joprojām atrodas līmeņrāža centrā. Ja tas tā nav, koriģējiet sienas turētāja **13** izlīdzinājumu ar pirkstrata **16** palīdzību, līdz līmeņrāža **4** gaisa pūslītis no jauna nonāk līmeņrāža centrā.

Strādājot ar statīvu (ieteicams), iestādiet lāzera staru vēlamajā augstumā. Tad pārnesiet šo augstumu uz mērķa vietu vai pārbaudiet augstumu mērķa vietā.

Strādājot bez statīva, nosakiet augstuma starpību starp lāzera staru un atskaites punktu. Tad pārnesiet izmērīto augstuma starpību uz mērķa vietu vai arī pārbaudiet augstuma atzīmes pareizību mērķa vietā.

Līmeniskuma un stateniskuma pārbaude ar līmeņrāžu palīdzību (attēls G)

Mērinstrumentu var lietot kā līmeņrādi līmeniskuma un stateniskuma pārbaudei, piemēram, lai novietotu taisni mazgājamo mašīnu vai ledusskapi. Novietojiet mērinstrumentu ar tā alumīnija balstvirsmu **2** uz pārbaudāmās virsmas. Novietojot mērinstrumentu uz līmeniskas virsmas, alumīnija balstvirsmā **2** jābūt vērstai lejup, bet, piespiežot mērinstrumentu stateniskai virsmai, lāzera stara izvadlūkai līnijas režīmam **5** jābūt vērstai augšup.

Norādījumi darbam

- **Objektu marķēšanu vienmēr veiciet atbilstoši lāzera stara projicētā apla vai līnijas viduspunktam.** Lāzera stara projicētā apla lielums vai līnijas platums mainās līdz ar attālumu no lāzera.

Mērinstrumenta stiprināšana un izlīdzināšana, izmantojot sienas turētāju

Izmantojot sienas turētāju **13**, mērinstrumentu var stiprināt šādi.

- **Līnijas režīms:** novietojiet sienas turētāja mugurpusē izveidoto ierobi uz sienā ieskrūvētas skrūves galvas, kas nedaudz izvīrās no sienas. Ar magnētu **8** palīdzību nostipriniet mērinstrumentu uz sienas turētāja metāla plāksnes līnijas režīmam **14**. Lai mērinstrumentu vērstu vēlamajā virzienā, pagrieziet sienas turētāja augšējo daļu.
- **Punkta režīms:** novietojiet sienas turētāja 1/4" stiprinošo vītņi **17** uz statīva un stingri pieskrūvējiet sienas turētāju ar statīva stiprinošo skrūvi. Aptuveni izlīdziniet statīvu. Strādājot bez statīva, novietojiet sienas turētāju uz pēc iespējas līmeniskākas virsmas.

134 | Latviešu

Novietojiet mērinstrumentu uz sienas turētāja tā, lai tā alumīnija balstvirsmā **2** būtu vērsta leju. Izmantojot kreisās puses magnētus **8** (skatoties no mērinstrumenta priekšpusē) nostipriniet mērinstrumentu uz sienas turētāja metāla plāksnes punkta režīmam **15**.

Izmantojot sienas turētāja pirkstskrūvi **16** un mērinstrumenta līmenrādi **4**, izlīdziniet sienas turētāja augšējo daļu, panākot mērinstrumenta līmenisku stāvokli. Pagrieziet sienas turētāja augšējo daļu par 90° un atkārtojiet izlīdzināšanu.

Lāzera skatbrilles (papildpiederums)

Lāzera skatbrillēm piemīt īpašība aizturēt apkārtējo gaismu, kā rezultātā lāzera sarkanā gaisma liekas spilgtāka.

- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lāzera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču pasliktina krāsu izšķirtspēju.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- ▶ **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet mērinstrumentu.** Ja mērinstrumentam ir ārēji redzami bojājumi vai tā iekšpusē ir nenostiprinātas daļas, vairs netiek garantēta mērinstrumenta droša un precīza funkcionēšana.

Lai mērinstruments droši un nevainojami darbotos, uzturiet to sausu un tīru.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet apkopei ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietojiet mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvērtņē!

Tikai ES valstīm



Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nuorodų, gali būti pakenkta matavimo prietaise integruotiems apsauginiams įtaisams. Pasirūpinkite, kad įspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų įskaitomi. **IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS IR ATIDUOKITE JUOS KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

136 | Lietuviškai

- ▶ **Atsargiai** – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliavimas gali būti pavojingas.
- ▶ **Matavimo prietaisas** tiekiamas su įspėjamoju ženklu (matavimo prietaiso schemoje pažymėta numeriu 7).



- ▶ Jei įspėjamojo ženklo tekstas atspausdintas ne jūsų šalies kalba, prieš pradėdami prietaisą naudoti pirmą kartą, ant jo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.



Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį. Lazeriniais spinduliais galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- ▶ Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.
- ▶ Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.
- ▶ Nenaudokite lazerio matymo akinių kaip apsauginių akinių. Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokių būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spindulių poveikio.
- ▶ Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedėvėkite vairuodami. Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir apsunkena spalvų matymą.
- ▶ Matavimo prietaisą taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.
- ▶ Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso. Jie gali netyčia apakinti žmones.
- ▶ Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogyje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Matavimo prietaisui kibirkščiujant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupę garai.



Nelaikykite prietaiso arti širdies stimuliatorių. Magnetai 8 sukuria lauką, kuris gali pakenkti širdies stimuliatorių veikimui.

► **Matavimo prietaisą laikykite toliau nuo magnetinių laikmenų ir magnetų poveikiui jautrių prietaisų.** Dėl magnetų **8** poveikio duomenys gali negrįžtamai dingti.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Prietaiso paskirtis

Matavimo prietaisas skirtas horizontalioms ir vertikaloms linijoms nustatyti ir pažymėti. Jis taip pat skirtas horizontalioms aukščio linijoms ir paviršiams patikrinti, o taip pat aukščiams perkelti.

Matavimo prietaisas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemos numerius.

- 1 Įjungimo-išjungimo jungiklis su veikimo režimo nustatymu
- 2 Atraminis aliuminio paviršius
- 3 Vertikalioji gulsčiuo ampulė su skysčiu
- 4 Horizontalioji gulsčiuo ampulė su skysčiu
- 5 Linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga
- 6 Atraminiai taškai
- 7 Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
- 8 Magnetai
- 9 Baterijų skyriaus dangtelis
- 10 Taškiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga
- 11 Akiniai lazeriui matyti*
- 12 Stovas*
- 13 Sieninis laikiklis
- 14 Linijiniam režimui skirta metalinė plokštelė
- 15 Taškiniam režimui skirta metalinė plokštelė
- 16 Sieninio laikiklio reguliavimo varžtas
- 17 Sieninio laikiklio jungtis tvirtinti prie stovo 1/4"
- 18 Serijos numeris

*Pavaizduota ar aprašyta papildoma įranga į standartinį komplektą neįeina.

138 | Lietuviškai**Techniniai duomenys**

Taškinis ir linijinis lazerinis nivelyras		PLL 1 P
Gaminio numeris		3 603 F63 300
Veikimo nuotolis iki maždaug		
– Linijinis režimas ¹⁾		5 m
– Taškinis režimas		20 m
Niveliavimo tikslumas ²⁾		± 0,5 mm/m
Lazerio linijos plotis ³⁾⁴⁾		
– 1,5 m atstumu		< 2 mm
– 5 m atstumu		< 4 mm
Darbinė temperatūra		+ 5 °C... + 40 °C
Sandėliavimo temperatūra		- 20 °C... + 70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis		90 %
Lazerio klasė		2
Lazerio tipas		635–650 nm, < 1 mW
Baterijos		2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Veikimo laikas apie		15 val.
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“		0,14 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)		154 x 24 x 30 mm

1) naudojant sieninį laikiklį **13**; esant nepalankioms sąlygoms, pvz., intensyviai šviečiant saulei, veikimo nuotolis yra mažesnis

2) esant tinkamai matavimo prietaiso padėčiai (žr. „Matavimo prietaiso padėties nustatymas“, 140 psl.)

3) 25 °C temperatūroje

4) Lazerio linijos plotis priklauso nuo paviršiaus savybių ir aplinkos sąlygų.

Prietaiso firminėje lentelėje yra nurodytas jūsų prietaiso serijos numeris **18**, kad jį galima būtų vienareikšmiškai identifikuoti.

Montavimas**Baterijų įdėjimas ir keitimas (žr. pav. A)**

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **9**, pastumkite jį rodyklės kryptimi nuo baterijų skyriaus. Įdėkite kartu su prietaisu pateiktas baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polių.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

- ▶ **Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išimkite iš jo baterijas.** Ilgiau sandėliuojant prietaisą, baterijas gali paveikti korozija arba jos gali išsikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesnį laiką automobilyje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš pradėdami prietaisą naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra stabilizuosis. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyravimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- ▶ **Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukristų ir nebūtų sutrenkiamas.** Pažeidus prietaisą gali būti pakenkiama tikslumui. Prietaisui nukritus arba jį sutrenkus, patikrinkite lazerio spindulio linijas su žinoma horizontalia ar vertikalia atskaitos linija.

Ijungimas ir išjungimas

Norėdami **įjungti** matavimo prietaisą linijiniu režimu, įjungimo-išjungimo jungiklį **1** pastumkite į padėtį „—“, norėdami įjungti taškiniu režimu – į padėtį „●“. Įjungus matavimo prietaisą, priklausomai nuo pasirinkto veikimo režimo, prietaisas siunčia lazerio spindulį per spindulio išėjimo angą **5** (linijinis režimas) arba **10** (taškiniu režimas).

- ▶ **Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrėkite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiau nuo prietaiso.**

Norėdami matavimo prietaisą **išjungti**, įjungimo-išjungimo jungiklį **1** pastumkite į viršutinę padėtį.

- ▶ **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbti, jį išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.

Jei matavimo prietaiso nenaudojate, kad taupytumėte energiją, jį išjunkite.

Matavimo funkcijos

Nuoroda: nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas, kai lazerio spindulys išlyginamas pagal gulsčiuo ampules **3** ir **4**.

140 | Lietuviškai**Matavimo prietaiso padėties nustatymas (žr. pav. B)**

Tiksliam matavimo prietaiso išlyginimui gulsčiuo ampulėmis didelės reikšmės turi prietaiso padėtis.

Nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas tik tada, kai matavimo prietaisas yra tinkamoje padėtyje:

- Išlyginus horizontaliai gulsčiuo ampule su skysčiu **4**, linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga **5** turi būti horizontaliai, o matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **2** turi būti nukreiptas žemyn.
- Išlyginus vertikaliai gulsčiuo **3**, linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga **5** turi būti nukreipta aukštyn, o matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **2** turi būti nukreiptas į šoną.

Išlyginimas su lazerio linija (linijinis režimas)

Matavimo prietaisą pritvirtinkite prie sieninio laikiklio **13** (žr. „Tvirtinimas ir išlyginimas su sieniniu laikikliu“, 141 psl.), trimis atraminiais taškais **6** pridėkite prie sienos arba magnetais **8** pritvirtinkite prie kitokio magnetinio paviršiaus.

Horizontalus išlyginimas (žr. C – D pav.): linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga **5** turi būti horizontaliai, o matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **2** turi būti nukreiptas žemyn. Naudojamiesi gulsčiuo ampule su skysčiu **4** išlyginkite matavimo prietaisą horizontaliai. Palei horizontalią lazerio spindulio liniją galite išlyginti, pvz., paveikslą rėmą arba lentynas.

Nuoroda: horizontaliai išlyginti su lazerio linija galima tik ant to paviršiaus, ant kurio padėtas matavimo prietaisas. Net ir tada, jeigu matavimo prietaisas buvo išlygintas gulsčiuo ampule sus skysčiu, lazerio linija **per skersinę sieną** nebūtinai eis horizontaliai, todėl ji nėra skirta niveliuoti.

Vertikalus išlyginimas (žr. pav. D): linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga **5** turi būti nukreipta aukštyn, o matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **2** turi būti nukreiptas į šoną. Naudojamiesi gulsčiuo ampule su skysčiu **3** išlyginkite matavimo prietaisą vertikaliai. Palei vertikalią lazerio spindulio liniją galite, pvz., išlyginti pakabinamąsias ir pastatomąsias spinteles.

Išlyginimas pagal atskaitos taškus (žr. pav. E): sukite matavimo prietaisą norimu kampu, kad išlygintumėte lazerio liniją pagal atskaitos taškus. Tokiu būdu paveikslų rėmus galėsite pakabinti lygiaagrečiai laiptams arba stogo šlaitui.

Aukščių perkėlimas ir patikrinimas, naudojant lazerio tašką (taškinis režimas) (žr. pav. F)

Matavimo prietaisą įstatykite į sieninį laikiklį ir jį horizontaliai išlyginkite (žr. „Tvirtinimas ir išlyginimas su sieniniu laikikliu“, 141 psl.).

Naudodamiesi lazerio tašku, galite, pvz., tokiame pačiame aukštyje išlyginti ant skirtingų sienų esančius kištukinius lizdus arba drabužinės kablius. Tuo tikslu sukite viršutinę sieninio laikiklio **13** dalį su matavimo prietaisu, bet ne matavimo prietaisą ant sieninio laikiklio. Saugokite, kad sukdamį neliestumėte matavimo prietaiso, priešingu atveju jis gali pasislinkti. Pasukę viršutinę sieninio laikiklio **13** dalį, patikrinkite, ar horizontaliam išlyginimui skirtos gulsčiuo ampulės **4** burbuliukas vis dar yra per vidurį. Jei ne, taisykite sieninio laikiklio **13** padėtį reguliavimo varžtu **16**, kol gulsčiuo ampulės **4** burbuliukas bus per vidurį.

Darbas su stovu (rekomenduojama): nukreipkite lazerio spindulį norimame aukštyje. Perkelkite arba patikrinkite aukštį nusaikymo vietoje.

Darbas be stovo: nustatykite aukščių skirtumą tarp lazerio spindulio ir atskaitos taško aukščio. Perkelkite arba patikrinkite išmatuotą aukščių skirtumą nusaikymo vietoje.

Horizontalės/vertikalės tikrinimas gulsčiuo ampulėmis (žr. pav. G)

Matavimo prietaisą galite naudoti kaip gulsčiuo vertikalėms ir horizontalėms tikrinti, pvz., norėdami tiesiai pastatyti skalbimo mašiną arba šaldytuvą. Matavimo prietaisą atraminio aliuminio paviršiumi **2** padėkite ant tikrinamojo paviršiaus. Padedant prietaisą ant horizontalaus paviršiaus, atraminis aliuminio paviršius **2** turi būti nukreiptas žemyn, o pridėdant prie vertikalaus paviršiaus, linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga **5** turi būti nukreipta aukštyn.

Darbo patarimai

- ▶ **Visada žymėkite tik lazerio taško ar lazerio linijos vidurį.** Lazerio taško dydis ir lazerio linijos plotis kinta priklausomai nuo atstumo.

Tvirtinimas ir išlyginimas su sieniniu laikikliu

Naudodami sieninį laikiklį **13**, matavimo prietaisą galite pritvirtinti tokiu būdu:

- **Linijinis režimas:** sieninį laikiklį užpakaline puse, naudodamiesi jame esančia kiauryme, pakabinkite ant varžto, kurį būtų galima lengvai išsukti iš sienos. Matavimo prietaisą magnetais **8** pritvirtinkite prie linijiniam režimui skirtos metalinės plokštelės **14**, esančios ant sieninio laikiklio. Norėdami pagal poreikį išlyginti matavimo prietaisą, sukite viršutinę sieninio laikiklio dalį.
 - **Taškinis režimas:** sieninio laikiklio jungtį, skirtą prietaisui prie stovo tvirtinti, **17** įstatykite ant stovo 1/4" sriegio ir tvirtai užveržkite stovo fiksuojamuoju varžtu. Stovą apytiksliai išlyginkite. Jei dirbate be stovo, sieninį laikiklį padėkite ant kaip galima horizontalesnio paviršiaus.
- Matavimo prietaisą, atraminio aliuminio paviršių **2** nukreipę žemyn, padėkite ant sieninio laikiklio. Kairiuoju magnetu **8** (žiūrint iš matavimo prietaiso priekinės pusės) pritvirtinkite jį prie sieninio laikiklio taškiniam režimui skirtos metalinės plokštelės **15**.

142 | Lietuviškai

Sieninio laikiklio reguliavimo varžtu **16** ir matavimo prietaiso gulsčiuo ampule su skysčiu **4** išlyginkite viršutinę sieninio laikiklio dalį. Sieninio laikiklio viršutinę dalį pasukite 90° kampu ir pakartokite išlyginimo veiksmus.

Akiniai lazeriui matyti (pap. įranga)

Šie akiniai išfiltruoja aplinkos šviesą, todėl akys geriau pastebi raudoną lazerio spindulį.

- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių kaip apsauginių akinių.** Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokia būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spindulių poveikio.
- ▶ **Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedėvėkite vairuodami.** Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir apsunkina spalvų matymą.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- ▶ **Prieš kiekvieną naudojimą matavimo prietaisą patikrinkite.** Jei matavimo prietaisas pažeistas arba jo viduje yra atsilaisvinusių dalių, jis veiks nepatikimai. Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad matavimo prietaisas visada būtų švarus ir sausus.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Negalima naudoti jokių aštrių plovimo priemonių ir tirpiklių.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminių remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminių numerį, esantį firmineje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Matavimo prietaisų, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išieškoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.